

# บทที่ 10

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

# 1. คำศัพท์ต่างๆที่ควรทราบสำหรับการใช้เครื่องมือวัด

1.1 ความไว (Sensitivity) ของมิเตอร์ หมายถึงเครื่องมือตอบสนองกับสัญญาณที่ทำการวัดไวมากน้อยเพียงไร เช่นเครื่องมือที่แบ่งหน้าปัทม์ไว้วัดกระแส 1uA/mm และ 1 uA/cm เครื่องมือตัวแรกจะตอบสนองและมีความไวน้อยกว่าแบบที่สอง

1.2 ความเที่ยงตรง (Precision) คือ ความสามารถของเครื่องมือวัดที่วัดค่าแต่ละครั้งมีความแตกต่างของค่าวัดได้น้อยมาก เมื่อใช้เครื่องมือวัดนั้นไปวัดปริมาณตัวแปรเดิม

1.3 ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) ความถูกต้องหมายถึงความไม่สมบูรณ์ของเครื่องมือวัดที่ทำให้เครื่องมือวัดเกิดความผิดพลาด(อาจจะเกิดจากอุปกรณ์ภายในเครื่องมือวัดที่นำมาต่อ ทำให้เกิดความผิดพลาด) มักจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของความผิดพลาดของช่วงวัดสูงสุด เช่น เครื่องมือวัดแอมมิเตอร์มี Accuracy  $\pm 0.5\%$  of Full Scale

1.4 ข้อผิดพลาด (Error) หมายถึงผลที่วัดได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ข้อผิดพลาด (Error) = ค่าปริมาณจริง - ค่าปริมาณที่วัดได้จากเครื่องมือวัด

## 2. กัลวาโนมิเตอร์และเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง

### 2.1 กัลวาโนมิเตอร์และเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องมือประเภทนี้เป็นประเภทขดลวดหมุนแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet Moving Coil) หรือ PMMC มิเตอร์ประเภทนี้สัญญาณกระแสที่ต้องการวัดจะไหลผ่าน Moving Coil ซึ่งวางไว้ระหว่างขั้วแม่เหล็กถาวรดังรูปที่ 10.1 ตามทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ขดลวดจะหมุน แรงหมุนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสไหลผ่านขดลวดเป็นไปตามสมการที่ 10.1

$$\Gamma = BANl \quad \dots\dots\dots (10.1)$$

$$\Gamma = K\theta \quad \dots\dots\dots (10.2)$$

เมื่อ

$\Gamma$  = torque ของขดลวด

$B$  = magnetic flux density

$A$  = พื้นที่หน้าตัดของขดลวด

$l$  = กระแสที่ไหลผ่านขดลวด

$\Gamma$  = torque ของสปริง






$K$  = Spring Constant

$\theta$  = มุมของเข็มชี้ที่เบี่ยงเบนไปและหยุดนิ่งอยู่กับที่

แรงของสปริงจะเท่ากับแรงที่เกิดจากแรงบิดของขดลวดสมการ (10.1)เท่ากับสมการ (10.2)

$$\Gamma = K\theta = BANl \quad \longrightarrow \quad \theta = \frac{BANl}{K}$$

$$\theta \propto I \quad \dots\dots\dots (10.3)$$

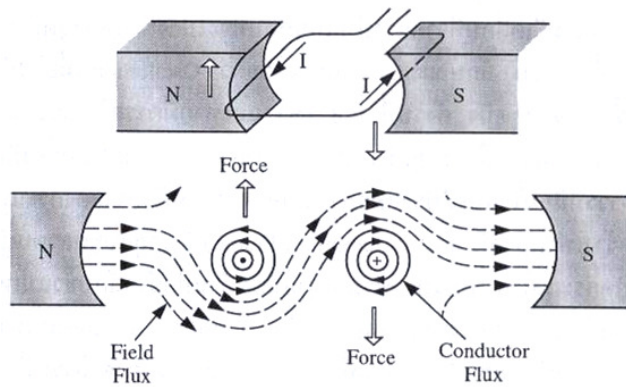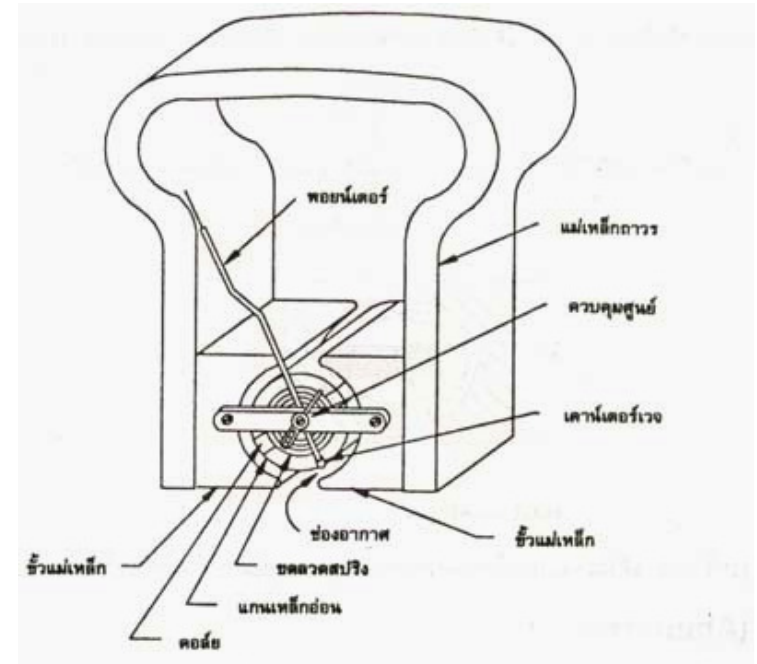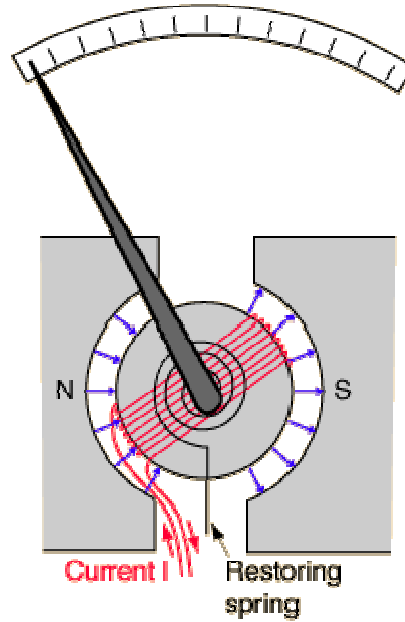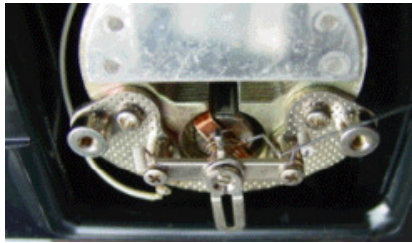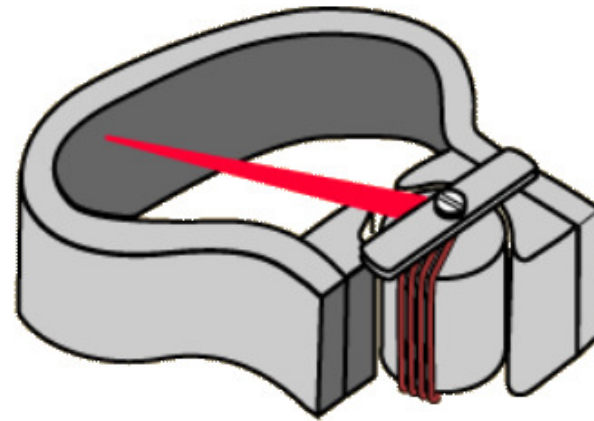

รูปที่ 1. แสดงโครงสร้างของกัลวาโนมิเตอร์

## เราสามารถนำกัลวาโนมิเตอร์ต่อวงจรทำเป็น แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ และ โอห์มมิเตอร์ได้

มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับมิเตอร์ประเภทนี้ที่ควรทำความเข้าใจ คือเมื่อเข็มบนหน้าปัดหมุนที่และหยุดนิ่ง การเคลื่อนที่ของเข็มนั้นเกี่ยวข้องกับ การ Damping ทางไฟฟ้าและเครื่องกล ลักษณะที่เข็มเคลื่อนที่และหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งค่าของสัญญาณที่ต้องการวัดนั้นพอดี ไม่มีการสวิงมากจนเกินไปหรือช้าจนเกินไป จะเรียกว่า *critical damping* การที่จะให้เกิด *critical damping* ได้จะต้องทำการปรับปรุงวงจรข้างนอกของกัลวาโนมิเตอร์ให้มีค่าความต้านทานรวมเท่ากับ *CDRX* (*External Critical Damping Resistance*)

ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับกัลวาโนมิเตอร์ ที่ผู้ใช้ควรทราบ

Current Sensitivity เช่น 0.1 uA/mm



Scale length เช่น 10 mm

กระแสเต็มสเกล เช่น 10 mA

ความต้านทานภายใน ( $R_g$ )

เช่น  $R_g = 100$  โอห์ม

$CDRX = 400$  โอห์ม

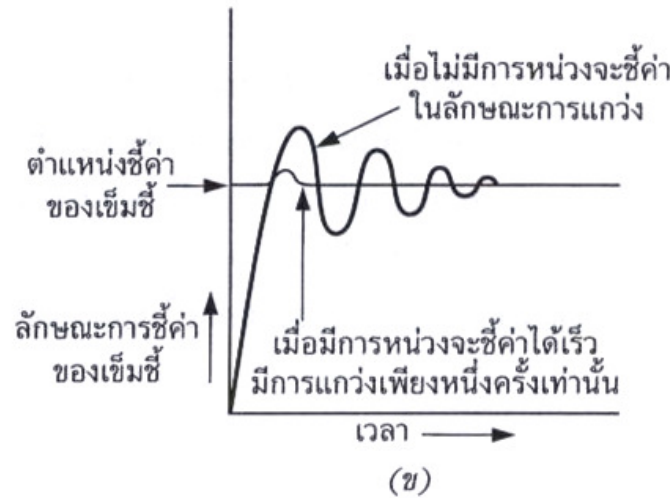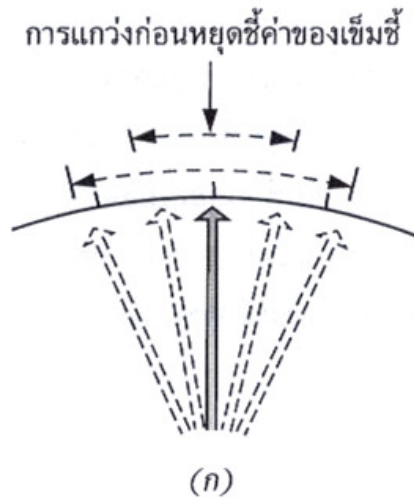

รูปที่ 2. แสดงการแกว่งของเข็มกัลวาโนมิเตอร์แบบ Critical Damping

### 10.3 ดีซีแอมมิเตอร์ (DC Ammeter)


แอมมิเตอร์ชนิดดีซี นั้นก็คือกัลวาโนมิเตอร์ ที่มีแต่ชี้กบวกชี้เดียว ดังรูป  
คุณสมบัติของดีซีแอมมิเตอร์คือ ความต้านทานภายในของดีซีแอมมิเตอร์ คือ  $R_g$  กระแสไหล  
สูงสุด(Full Scale) คือ  $I_g$  หรือ  $I_m$



กัลวาโนมิเตอร์



แอมมิเตอร์

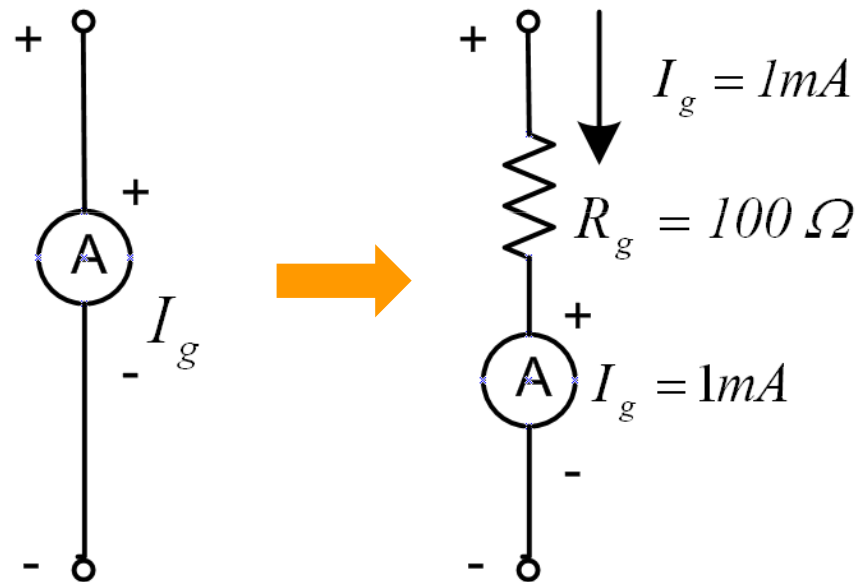


สัญลักษณ์ของแอมมิเตอร์ และ  
วงจรเสมือน

# การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ (DC Ammeter) ให้สามารถวัดค่ากระแสได้สูงขึ้น

แอมมิเตอร์ชนิดดีซี เราสามารถขยายย่านการวัดกระแสให้สูงขึ้นได้ด้วยการนำตัวต้านทาน  $R_s$  ต่อขนานเข้ากับแอมมิเตอร์เพื่อทำการแบ่งกระแส จะทำให้สามารถวัดค่ากระแสได้สูงขึ้น

ตัวอย่างที่ 1 จงดัดแปลงกัลวาโนมิเตอร์ให้เป็น ดีซีแอมมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสได้เต็มสเกล 1A โดยที่กัลวาโนมิเตอร์มีคุณสมบัติคือ กระแสสูงสุด 1 mA ความต้านทานภายใน 100 โอห์ม

วิธีทำ จากวงจร  $V = I_s R_s = I_g R_g$

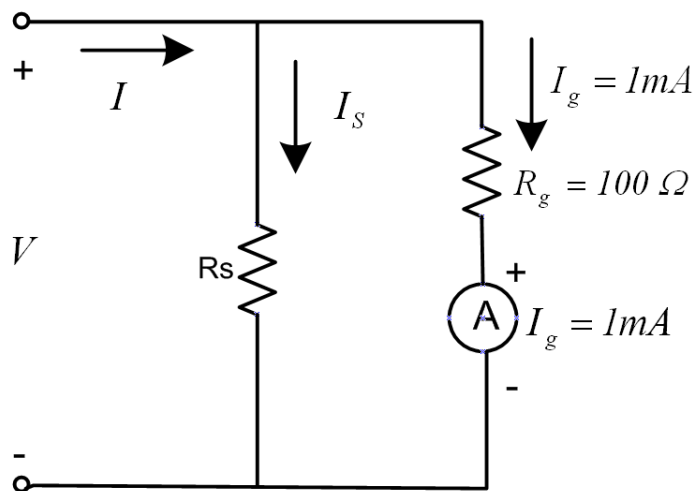

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I_s} \quad \text{เพราะ} \quad I = I_s + I_g$$

ดังนั้น




$$R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$

สูตร

แทนค่า

$$I = 1A \quad I_g = 1mA \quad R_g = 100\Omega$$

$$R_s = \frac{1mA \times 100\Omega}{1A - 1mA} \approx 0.1\Omega$$

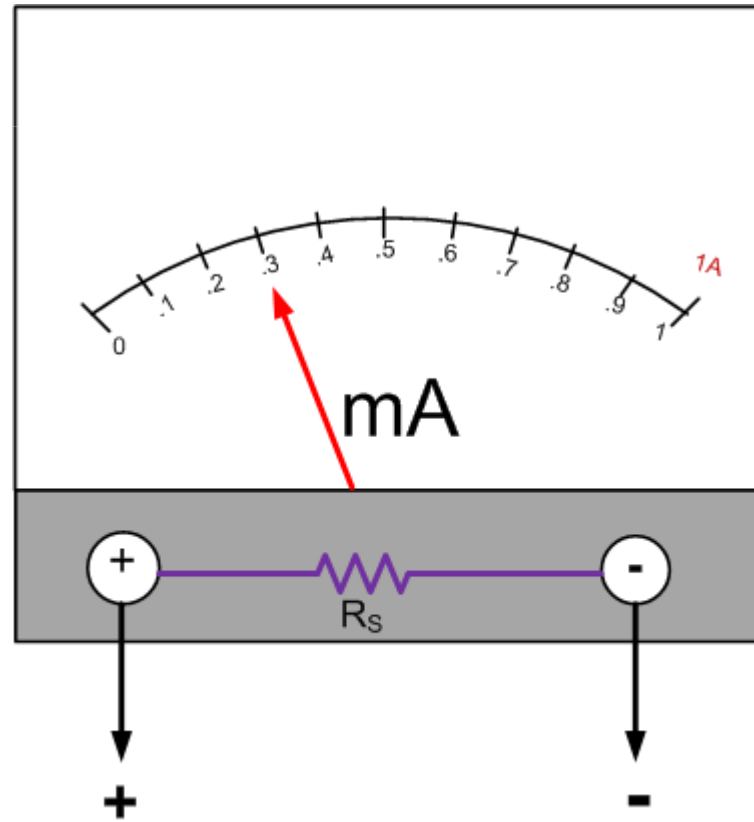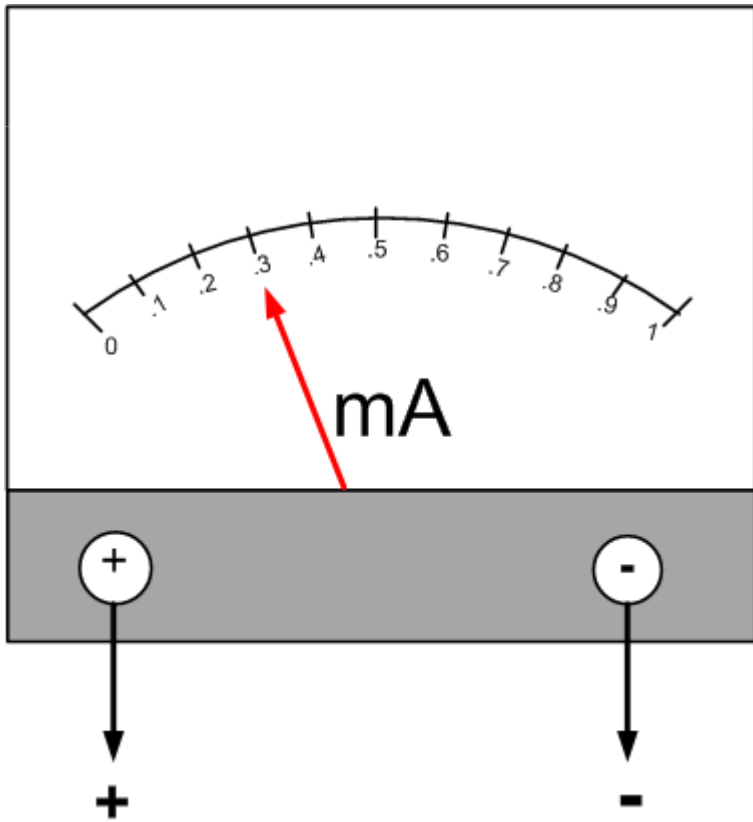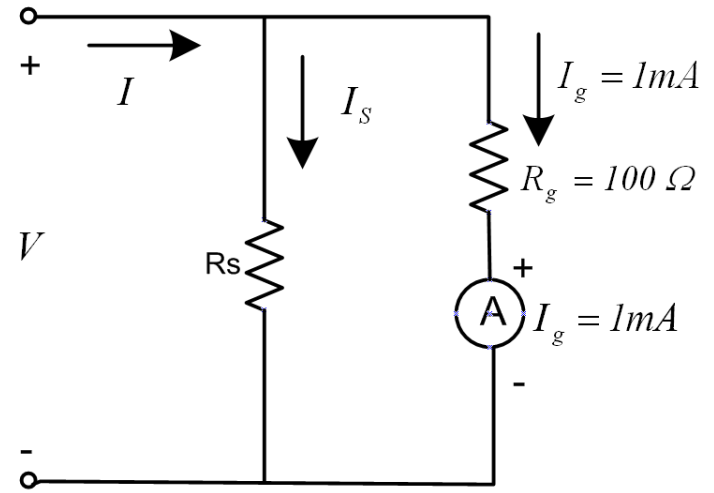

# การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ให้สามารถวัดค่ากระแสได้หลายช่วงการวัด

เราสามารถขยายย่านการวัดกระแสได้หลายช่วงการวัดดังรูป

จากตัวอย่างที่1 จงออกแบบให้สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 100 mA และ 1A



สูตร 
$$R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$

แทนค่า  $I = 100\text{mA}$      $I_g = 1\text{mA}$      $R_g = 100\Omega$

$$R_{S1} = \frac{1\text{mA} \times 100\Omega}{100\text{mA} - 1\text{mA}} \approx 1\Omega$$


$I = 1\text{A}$      $I_g = 1\text{mA}$      $R_g = 100\Omega$

$$R_{S2} = \frac{1\text{mA} \times 100\Omega}{1\text{A} - 1\text{mA}} \approx 0.1\Omega$$

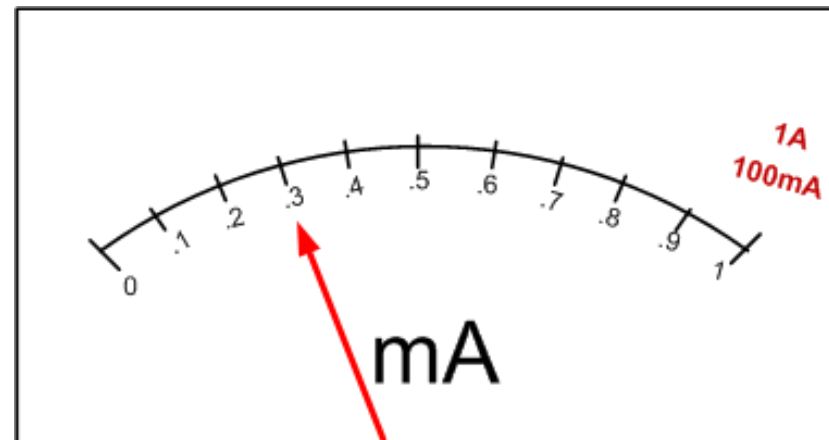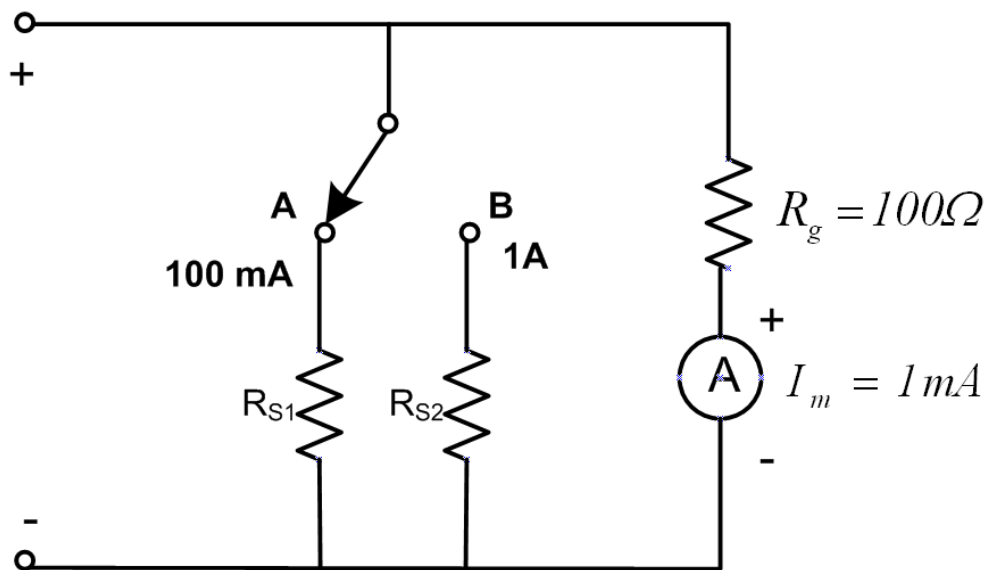

ตัวอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 จึงดัดแปลงกัลวาโนมิเตอร์ให้เป็น ดิจิแอมมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสได้เต็มสเกล 1A ให้ได้ critical damping โดยที่กัลวาโนมิเตอร์มีคุณสมบัติคือ กระแสสูงสุด 1 mA ความต้านทานภายใน 100 โอห์ม และมีค่า CDRX = 400 Ohms

วิธีทำ **เพื่อให้ได้ critical damping จะต้องให้**  $R_1 = CDRX = 400\Omega$

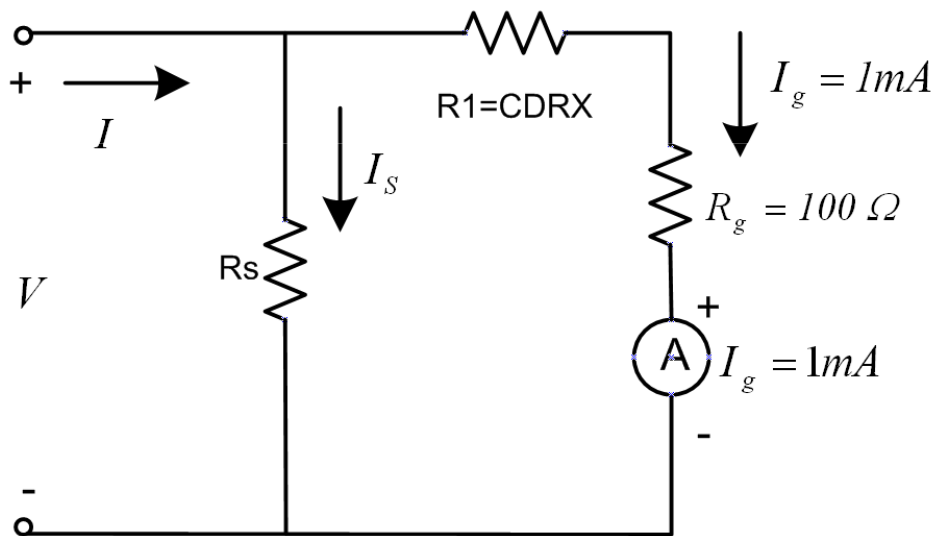

จากวงจร  $V = I_s R_s = I_g (R_g + R_1)$

$$R_s = \frac{I_g (R_g + R_1)}{I_s} \quad \text{และ} \quad I = I_s + I_g$$

ดังนั้น

$$R_s = \frac{I_g (R_g + R_1)}{I - I_g}$$

**สูตร**

แทนค่า  $I = 1A \quad I_g = 1mA \quad R_g = 100\Omega \quad R_1 = 400\Omega$


$$R_s = \frac{1mA \times (100\Omega + 400\Omega)}{1A - 1mA} \approx 0.5\Omega$$

## 10.4 เครื่องมือวัดดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltmeter)

โวลท์มิเตอร์ชนิดดีซี เราสามารถใช้ดีซีแอมมิเตอร์นำมาดัดแปลงเป็นโวลท์มิเตอร์ได้ด้วยการนำตัวต้านทาน  $R_s$  ต่ออนุกรมเข้ากับแอมมิเตอร์ จะทำให้สามารถวัดค่าแรงดันดีซีได้

ตัวอย่างที่ 3 จงดัดแปลงดีซีแอมมิเตอร์ให้เป็น ดีซีโวลท์มิเตอร์ที่สามารถวัดแรงได้เต็มสเกล 100V โดยที่ดีซีแอมมิเตอร์มีคุณสมบัติคือ กระแสสูงสุด 1 mA ความต้านทานภายใน 100 โอห์ม

วิธีทำ จากวงจร  $V = I_g (R_s + R_g)$

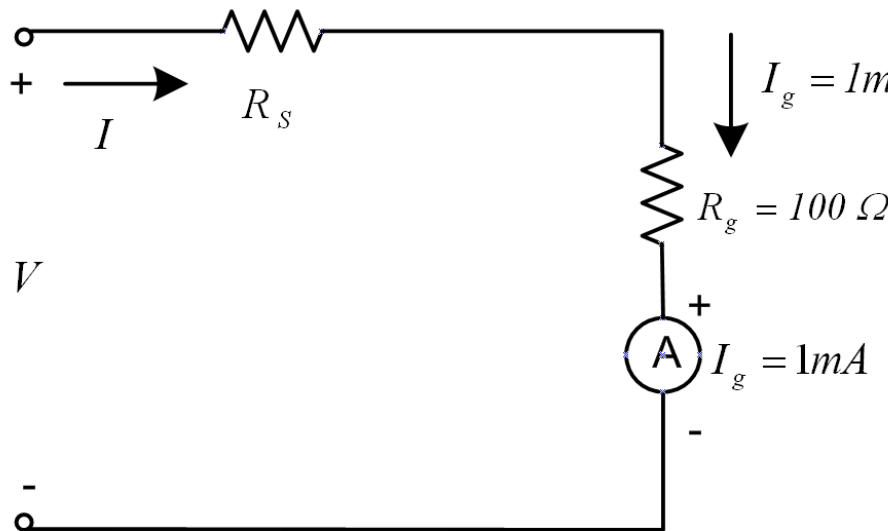




ดังนั้น  
แทนค่า

$$R_s = \frac{V}{I_g} - R_g$$

สูตร

$$V = 100V \quad I_g = 1mA \quad R_g = 100\Omega$$

$$R_s = \frac{100V}{1mA} - 100\Omega \approx 100k\Omega$$

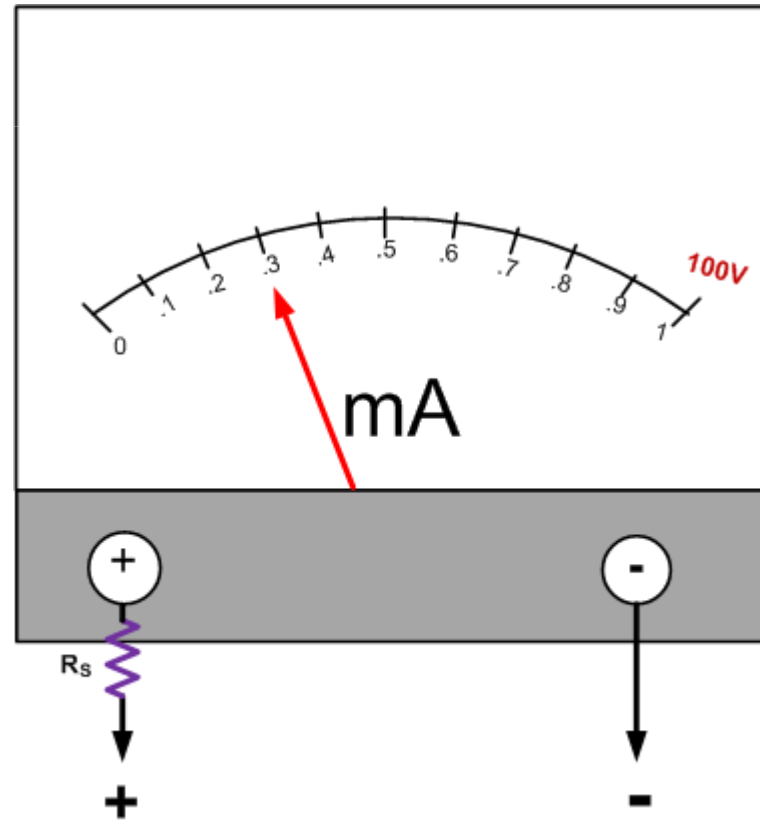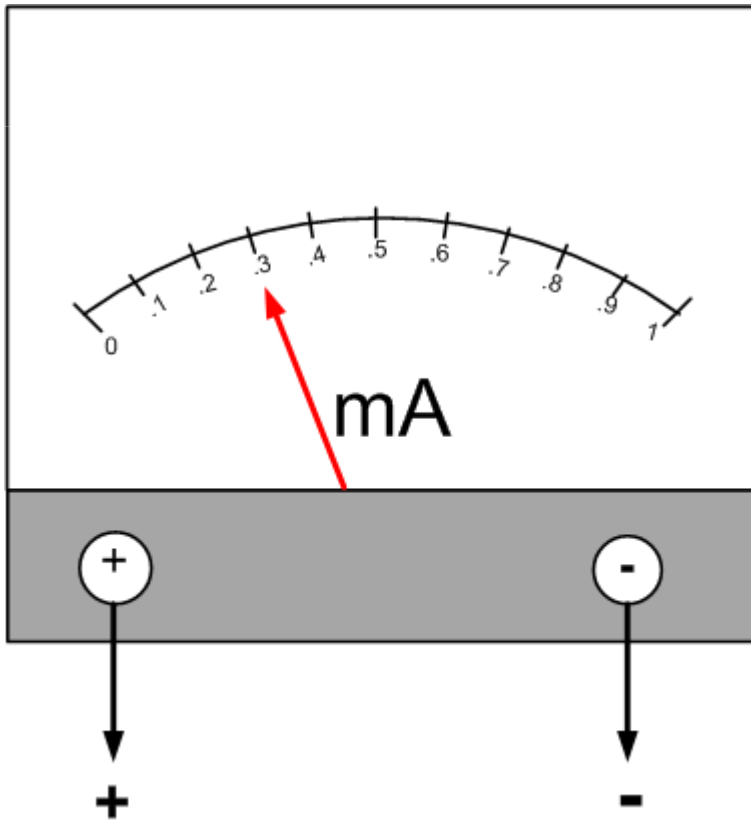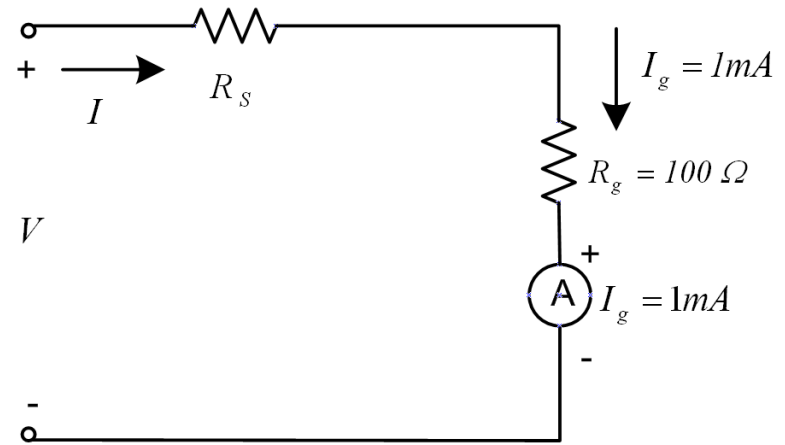

# การออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์ให้สามารถวัดค่ากระแสได้หลายช่วงการวัด

เราสามารถขยายย่านการวัดแรงดันได้หลายช่วงการวัดดังรูป

จากตัวอย่างที่ 3 จงออกแบบให้สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 10V 50V และ 100V



สูตร


$$R_S = \frac{V}{I_g} - R_g$$

แทนค่า 10V :  $R_{S1} = \frac{10V}{1mA} - 100\Omega = 9.9k\Omega$

50V :  $R_{S2} = \frac{50V}{1mA} - 100\Omega = 49.9k\Omega$

100V :  $R_{S3} = \frac{100V}{1mA} - 100\Omega = 99.9k\Omega$

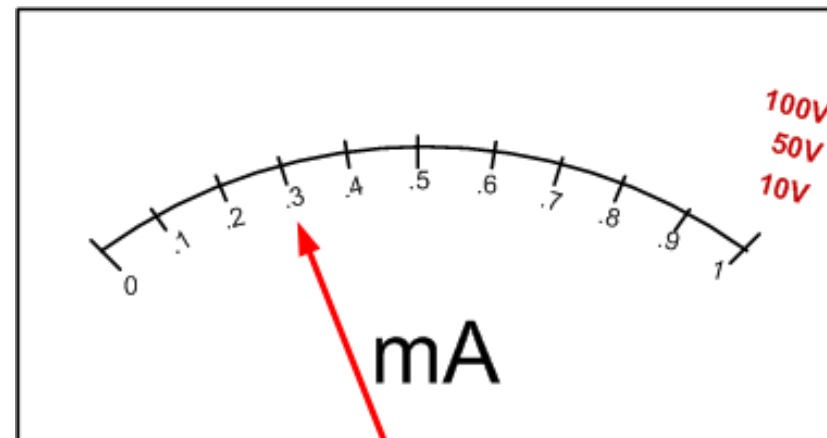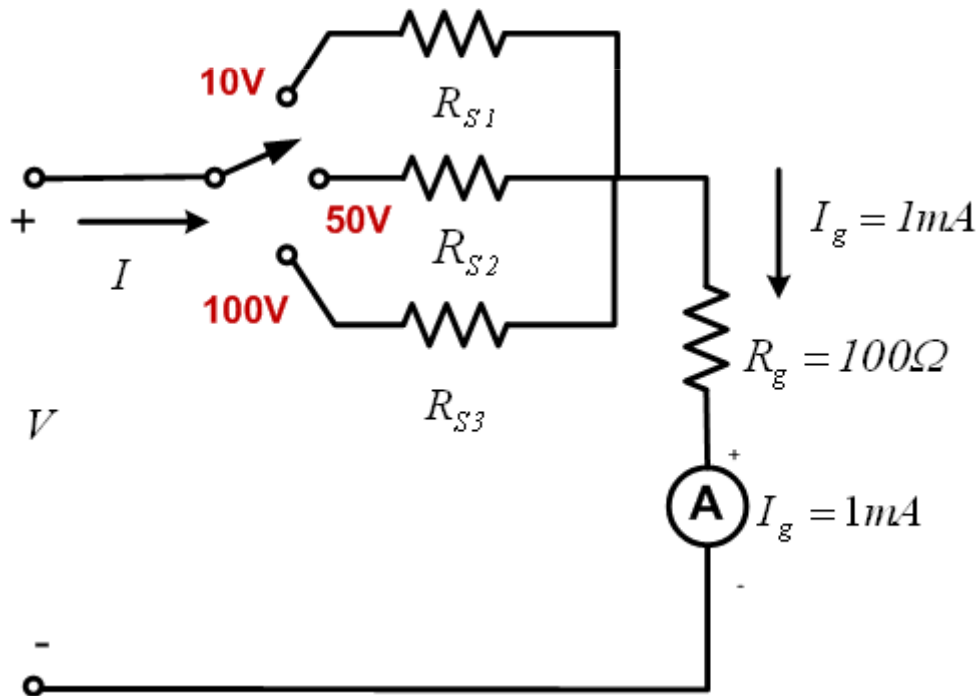

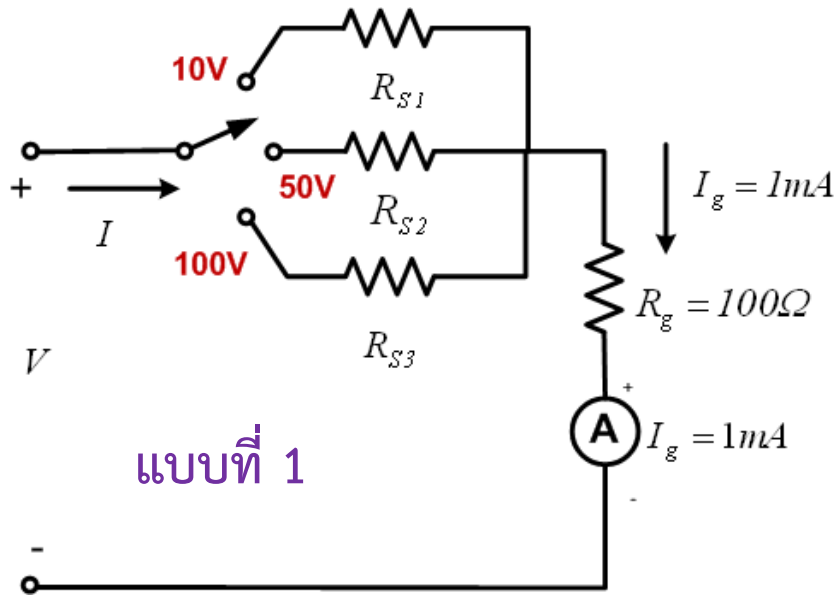


แบบที่ 1

$$10V : R_{S1} = \frac{10V}{1mA} - 100\Omega = 9.9k\Omega$$

$$50V : R_{S2} = \frac{50V}{1mA} - 100\Omega = 49.9k\Omega$$

$$100V : R_{S3} = \frac{100V}{1mA} - 100\Omega = 99.9k\Omega$$

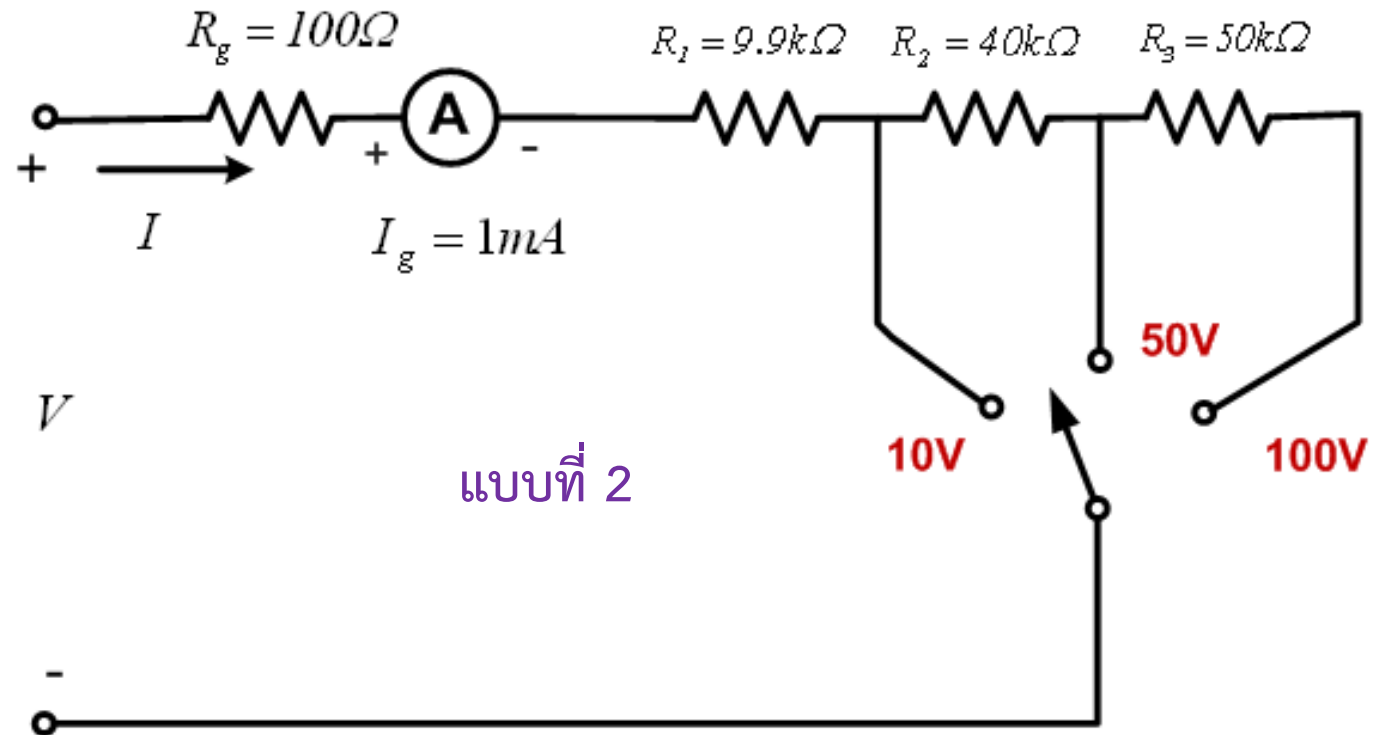

แบบที่ 2


ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 3. จงตัดแปลงกัลวานมิเตอร์ให้เป็น ดีซีโวลท์มิเตอร์ที่สามารถวัดแรงดันได้เต็มสเกล 100V และให้ได้ critical damping เมื่อดีซีโวลท์มิเตอร์มี  $CDRX = 400 \text{ ohm}$

วิธีทำ **เพื่อให้ได้ critical damping** **จะต้องให้**  $R_1 = CDRX = 400 \Omega$

จากวงจร  $V = IR_S + I_g R_g$

$$I = I_1 + I_g$$

$$V_{R1} = I_1 R_1 = I_g R_g \quad \text{ดังนั้น} \quad I_1 = \frac{I_g R_g}{R_1}$$

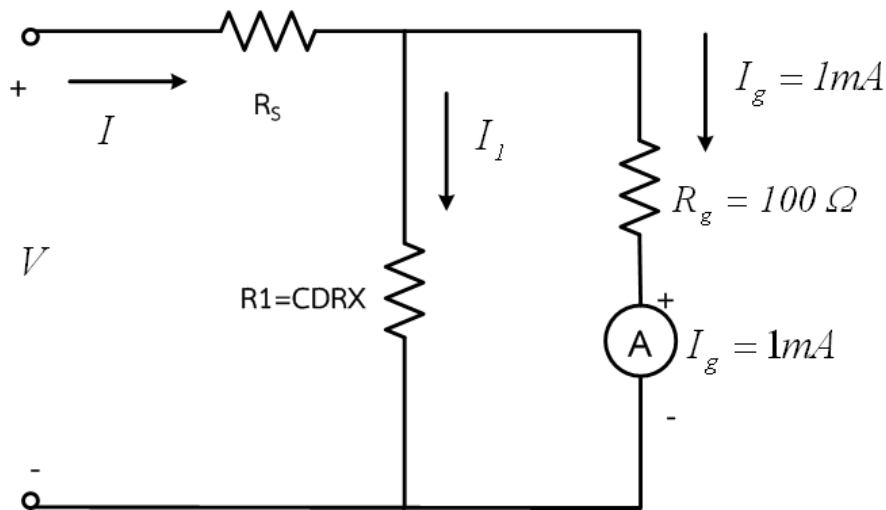

ดังนั้น  $R_S = \frac{V - I_g R_g}{I} = \frac{V - I_g R_g}{I_1 + I_g}$

$$R_S = \frac{V - I_g R_g}{\frac{I_g R_g}{R_1} + I_g}$$

**สูตร**

**แทนค่า**


$$V = 100V \quad I_g = 1mA \quad R_g = 100 \Omega$$



$$R_S = \frac{100V - 1mA \times 100 \Omega}{\frac{1mA \times 100 \Omega}{400 \Omega} + 1mA} = 79.92k \Omega$$

**ตอบ**

10.5 เครื่องมือวัดความต้านทาน (Ohmmeter) สามารถนำกัลวาโนมิเตอร์ ต่อ เพื่อทำการวัดค่าความต้านทานได้ สามารถแบ่งโอห์มมิเตอร์ได้เป็นสองแบบคือ โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม(Series Ohmmeter) และ โอห์มมิเตอร์แบบขนาน(Parallel Ohmmeter)

10.5.1 โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม(Series Ohmmeter) ดังรูปที่ โอห์มมิเตอร์ต้องมี แบตเตอรี่และแอมมิเตอร์ โดยที่  $R_b$  เป็นความต้านทานภายในแบตเตอรี่  $R_g$  เป็นความต้านทานภายในแอมมิเตอร์  $R_1$  เป็นความต้านทานที่ปรับให้กระแสเต็มสเกล(Zero Adjust)  $R_x$  คือความต้านทานที่ต้องการวัด

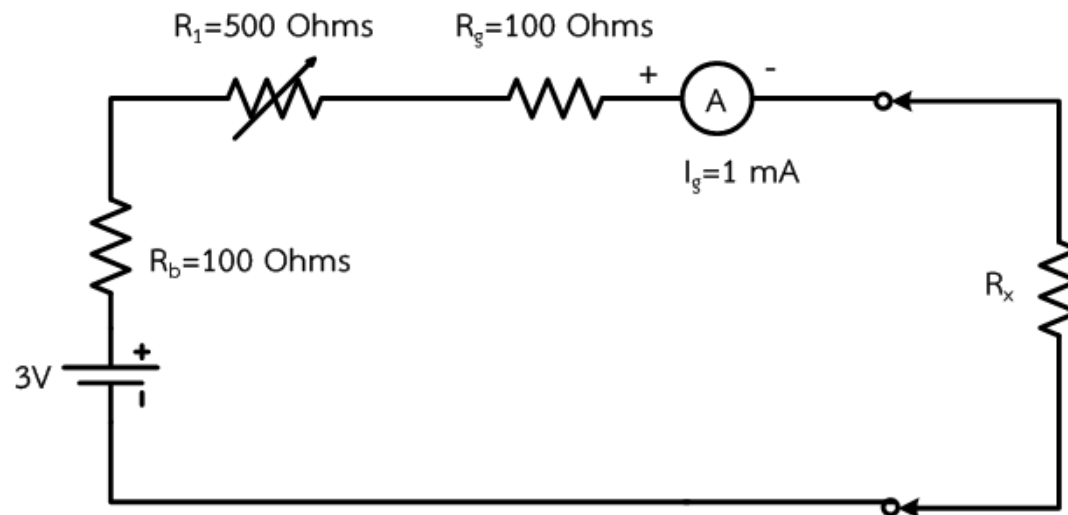

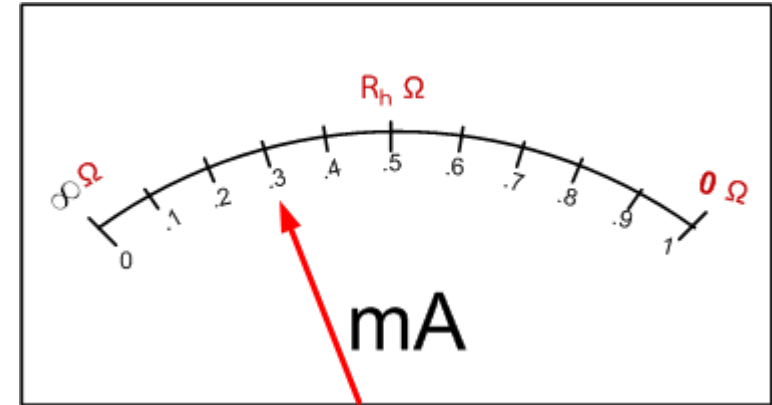
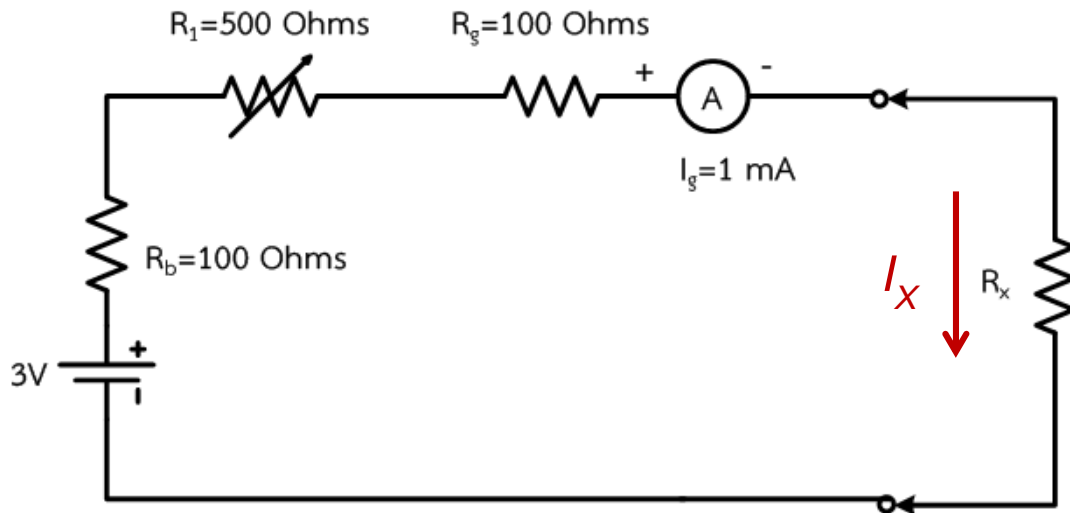


1. ถ้าความต้านทาน  $R_x = 0 \text{ ohm}$  (Short circuit)  $I_x = 1 \text{ mA}$  เข็มชี้เต็มสเกล
2. ถ้าความต้านทาน  $R_x = \infty \text{ ohm}$  (Open circuit)  $I_x = 0 \text{ mA}$  เข็มชี้ที่ 0 mA
3. ถ้าความต้านทานที่กึ่งกลางสเกล ( $R_h = \text{Half Scale}$ )  
 $R_x = R_{th} = R_b + R_1 + R_g$  ทำให้  $I_x = I_g / 2 = 0.5 \text{ mA}$  เข็มชี้กึ่งกลางสเกล

$$R_h = R_b + R_1 + R_g$$



10.5.2 โอห์มมิเตอร์แบบขนาน(Parallel Ohmmeter) โอห์มมิเตอร์รูปที่ 10.8 ต้องมี แบตเตอรี่และแอมป์มิเตอร์ โดยที่  $R_b$  เป็นความต้านทานภายในแบตเตอรี่  $R_1$  เป็นความต้านทานที่ปรับให้กระแสเต็มสเกล(Infinity Adjust)  $R_m$  เป็นความต้านทานภายในแอมมิเตอร์  $R_x$  คือ ความต้านทานที่ต้องการวัด

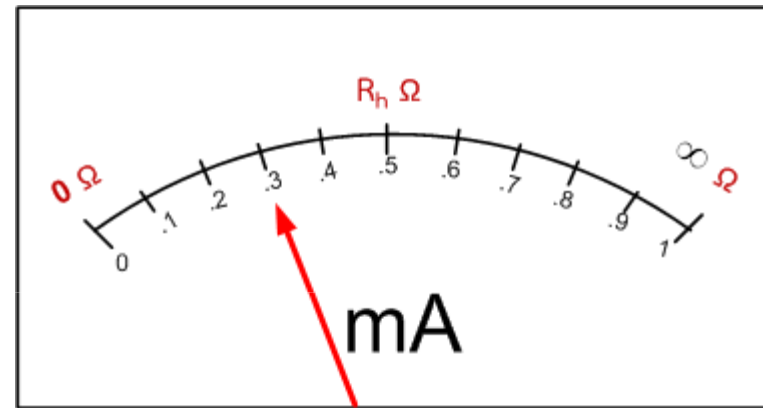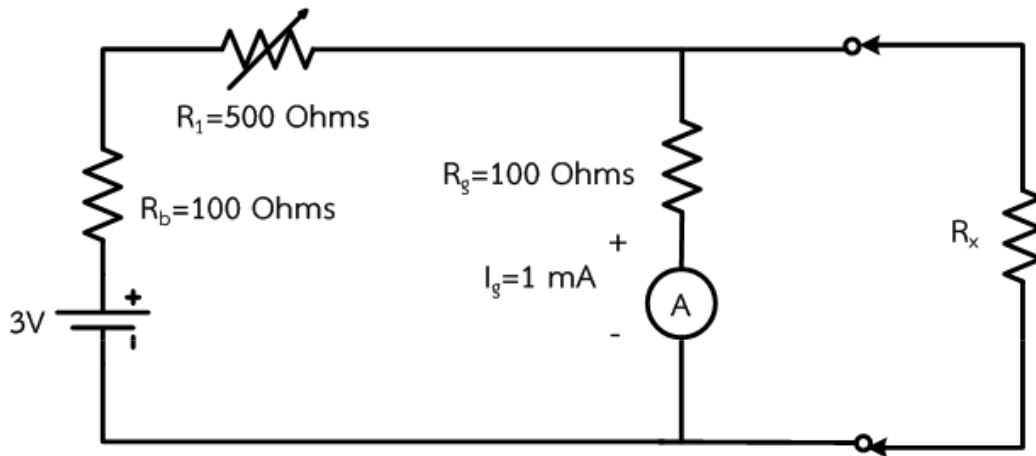

1. ถ้าความต้านทาน  $R_x = 0 \text{ ohm}$  ( Short circuit)  $I_x = 0 \text{ mA}$  เข็มชี้ที่  $0 \text{ mA}$

2. ถ้าความต้านทาน  $R_x = \infty \text{ ohm}$  (Open circuit)  $I_x = 1 \text{ mA}$  เข็มชี้เต็มสเกล

3. ถ้าความต้านทานที่กึ่งกลางสเกล ( $R_h = \text{Half Scale}$ )


$R_x = R_{th} = (R_b + R_1) // R_g$  ทำให้  $I_x = I_g / 2 = 0.5 \text{ mA}$  เข็มชี้กึ่งกลางสเกล

$$R_h = (R_b + R_1) // R_g$$

# 10.6 เครื่องมือวัดสัญญาณกระแสสลับ (AC Instruments)

## เครื่องมือวัดสัญญาณเอซีชนิดแปลงสัญญาณเอซีให้เป็นดีซี (Rectifier Instruments)

เครื่องมือวัดสัญญาณกระแสสลับประเภทนี้ จะแปลงสัญญาณเอซีให้เป็นสัญญาณดีซีก่อน แล้วจึงผ่านสัญญาณดีซีไปยังกัลวานอมิเตอร์ หรือ PMMC วงจรที่ทำการแปลงสัญญาณเอซี เป็น ดีซีเรียกว่า วงจร Rectifier ดังรูป

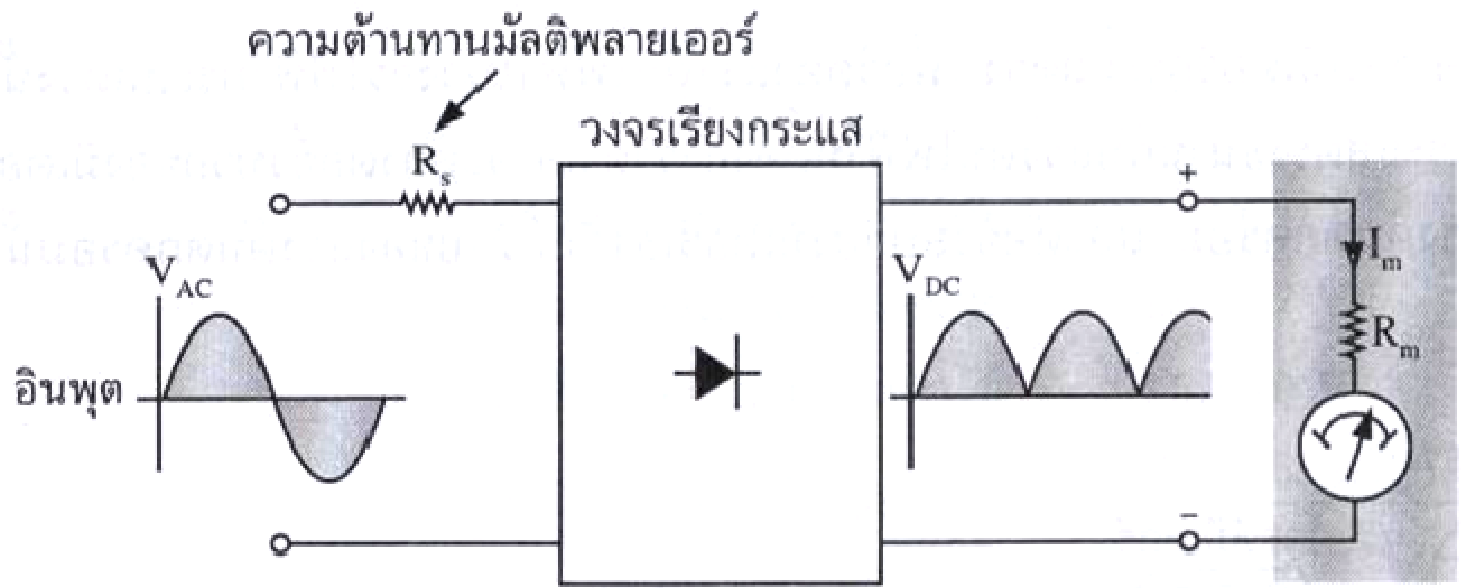

กัลวาโนมิเตอร์จะอ่านค่าเฉลี่ยของสัญญาณดีซี แต่สัญญาณที่วัดเป็นเอซิมี่หน่วยเป็น rms โดยนำสัญญาณเอซิมี่ผ่านวงจร Rectifier ดังนั้นเราจะต้องหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า rms และค่าเฉลี่ย dc ของสัญญาณ ดังนั้นจะต้องทำการปรับหน้าปัดของกัลวาโนมิเตอร์ให้อ่านค่า rms ด้วยวิธีคูณค่าดีซีด้วยตัวเลข 1.1 ซึ่งได้มาจาก

ค่าเฉลี่ยดีซีของสัญญาณที่ออกจากวงจร Rectifier  $V_{dc} = \frac{2}{\pi} \times V_m$

ค่า rms ของสัญญาณเอซิมี่  $V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$

ดังนั้นสัดส่วน  $\frac{V_{rms}}{V_{dc}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{\pi}{2V_m} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.1$

ค่านี้เรียกว่า form factor ของมิเตอร์




## 10.7 เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า (Wattmeter)

วัตต์มิเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ ขดลวดวัดกระแส(Current Coil) และขดลวดวัดแรงดัน(Voltage Coil) ดังรูปที่ 10.12 ความต้านทานภายในขดลวดวัดกระแสจะมีค่าต่ำมาก ส่วนความต้านทานภายในขดลวดวัดแรงดันจะมีค่าสูงมาก ค่าของการวัดกำลัง(Power)


วงจรไฟฟ้าดีซี  $P = VI$

วงจรไฟฟ้าเอซี  $P = VI \cos \theta$


เมื่อสัญญาณเอซีทั้งแรงดัน และกระแส จะต้องมามีค่าเป็น rms เท่านั้น

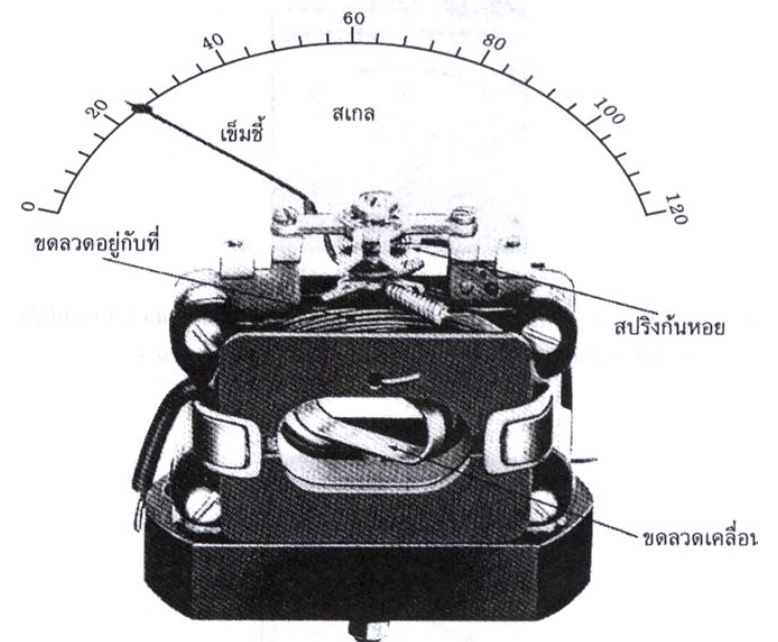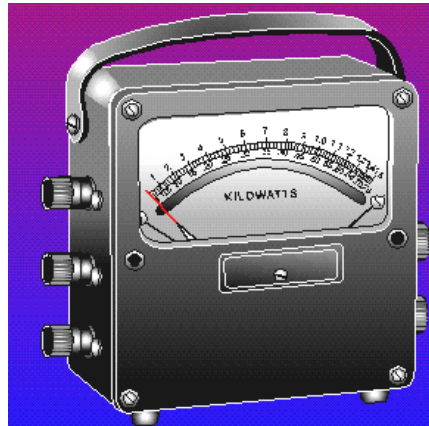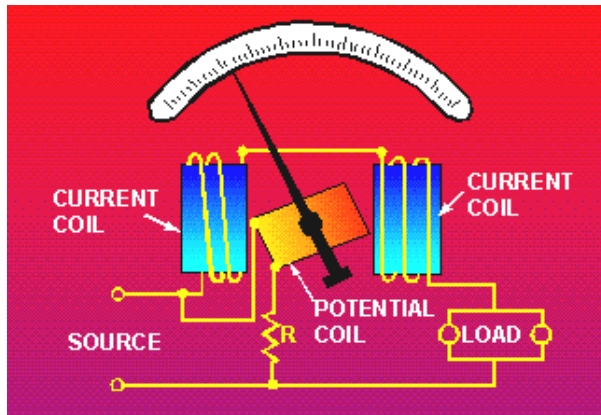

# การต่อวัตต์มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้า

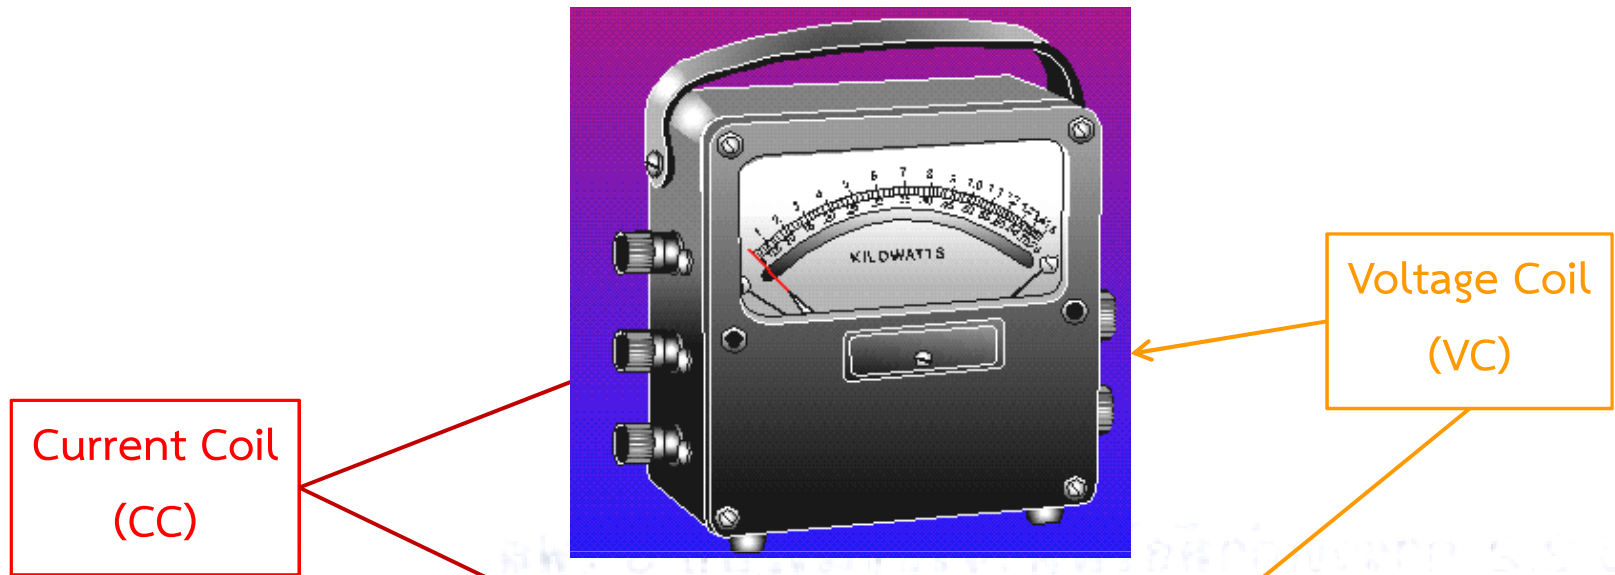

วัตต์มิเตอร์ 1 เฟส

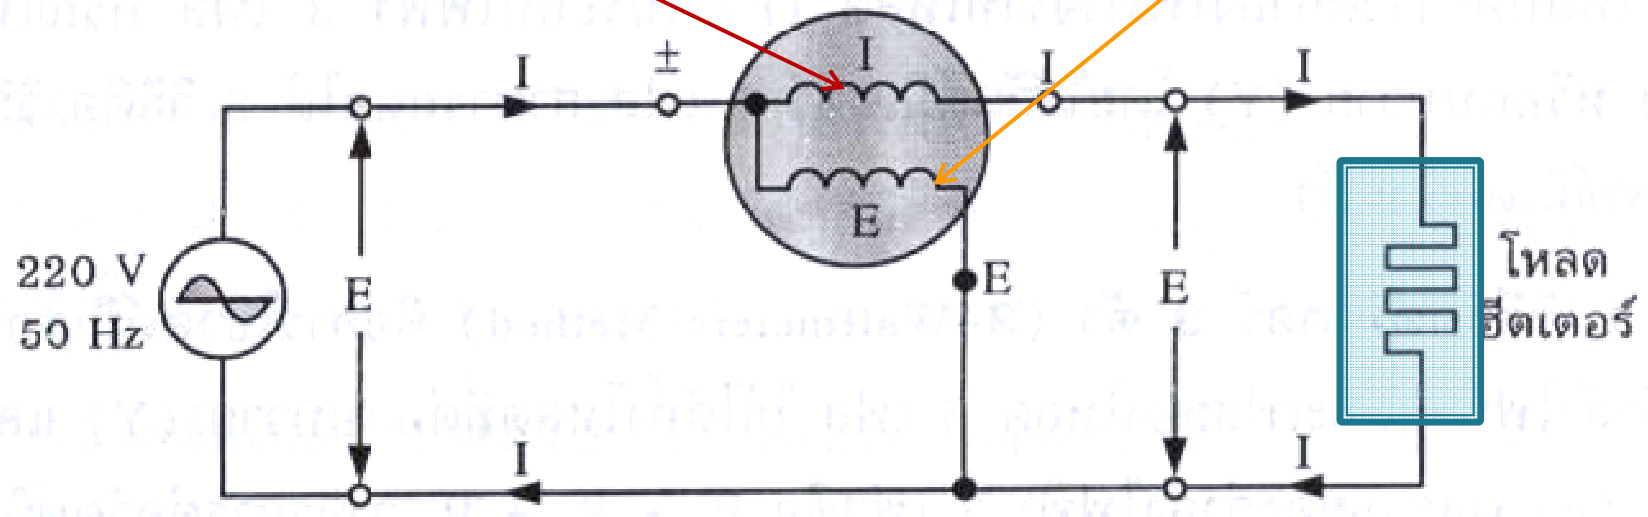

# การวัดกำลังไฟฟ้า

กรณีการวัดกำลังไฟฟ้าเฟสเดียว การต่อใช้งานวัตต์มิเตอร์ ต้องระมัดระวังในการต่อโดยต้องไม่ให้กระแสผ่านเข้าขดลวดคงที่หรือขดลวด กระแสมากเกินไปกว่าพิกัดของวัตต์มิเตอร์ที่บอกไว้ และต้องไม่ให้แรงดันที่ป้อนเข้าขดลวดเคลื่อนที่ หรือขดลวดแรงดันเกินกว่าพิกัดของวัตต์มิเตอร์ที่บอกไว้ ดังนั้นก่อนการต่อวัตต์มิเตอร์เข้าวงจร จึงควรตรวจสอบทั้งแรงดัน และกระแสของวงจรก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของวัตต์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมา ใช้งานจริงและสัญลักษณ์ แสดงดังรูปที่ 10.13


จากรูปแสดงรูปร่างของวัตต์มิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาใช้งานจริงดังรูปที่ 10.13 เป็นวัตต์มิเตอร์ชนิดเฟสเดียว ถูกสร้างขึ้น มาให้สามารถวัดแรงดันและวัดกระแสได้ 2 ย่าน คือ วัดกระแสได้ 0.2A และ 1A วัดแรงดันได้ 120V และ 240V

การอ่านค่ากำลังไฟฟ้าจากวัตต์มิเตอร์ที่ต้องการ โดยต้องอ่านค่าจากหน้าปัดสเกลในตำแหน่งที่เข็มมิเตอร์ชี้ค่า นำมาคูณร่วมกับค่าตัวคูณในตารางที่แนบติดมากับตัววัตต์มิเตอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าแรงดันและค่ากระแสของขั้วที่ต่อวัด จากวัตต์มิเตอร์ ค่าที่คำนวณได้จึงจะเป็นค่ากำลังไฟฟ้าที่วัดได้จริงจากอุปกรณ์หรือวงจรที่ทำการวัด

ตารางแสดงค่าตั้งวัดและค่าคูณของวัตต์มิเตอร์แสดงไว้ในตารางที่ 1.

# ตารางที่ 1

ย่านแรงดัน	120V	240V
ย่านกระแส	ค่าตัวคูณ	
0.2A	0.2	0.4
1A	1	2

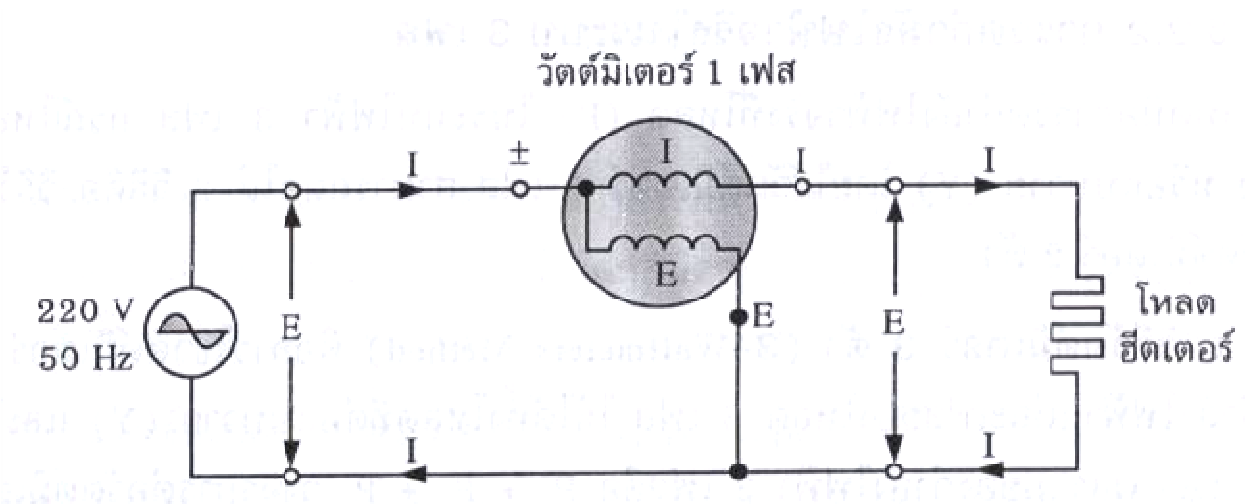

รูปที่ 10.13 แสดงการวัดกำลังไฟฟ้าเฟสเดียว


## กรณีการวัดกำลังไฟฟ้าสามเฟส สามารถวัดค่า Real Power ได้สามวิธีคือ

1. วิธีวัดต์มิเตอร์สามตัว คือใช้วัดต์มิเตอร์สามตัวเพื่อวัดค่า real power แต่ละเฟส ผลรวมของไฟฟ้าสามเฟสคือ  $P_1 + P_2 + P_3$  ไม่ว่าโหลดจะต่อเป็นแบบวายหรือเดลต้าดังรูปที่ 10.14


$$P_{3\text{phase}} = P_1 + P_2 + P_3$$

ซึ่งจะเท่ากับ  $P_{3\text{phase}} = 3V_{\text{phase}} I_{\text{lphase}} \cos \theta$

$$P_{3\text{phase}} = \sqrt{3}V_{\text{line}} I_{\text{line}} \cos \theta$$

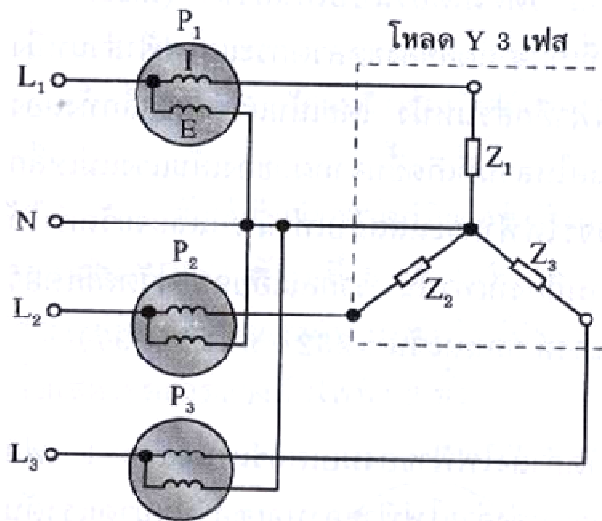

(ก) วงจรโหลดแบบวายสมดุลและไม่สมดุล

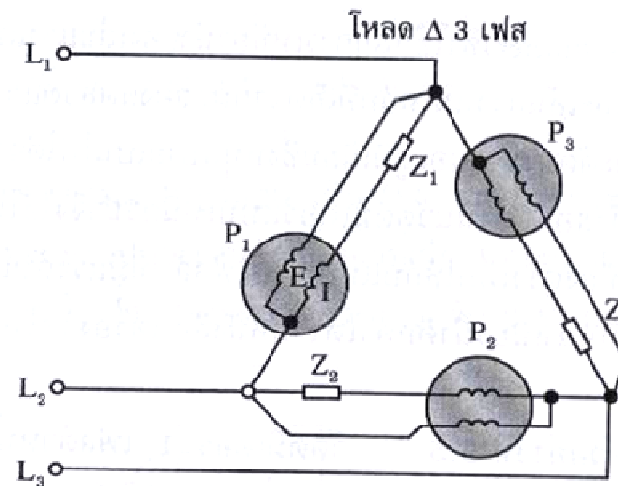

(ข) วงจรโหลดแบบเดลต้าสมดุลและไม่สมดุล

รูปที่ 10.14 แสดงการวัดกำลังไฟฟ้าสามเฟสวัดต์มิเตอร์สามตัว


2. วิธีวัดวัตต์มิเตอร์สองตัว คือใช้วัตต์มิเตอร์สองตัวเพื่อวัดค่า real power ต่อเป็นแบบวายหรือเดลต้าดังรูปที่ 10.15 ผลรวมของไฟฟ้าสามเฟสคือ  $P_1 + P_2$

$$P_{3\text{phase}} = P_1 + P_2$$


ซึ่งจะเท่ากับ

$$P_{3\text{phase}} = 3V_{\text{phase}} I_{\text{lphase}} \cos \theta$$

$$P_{3\text{phase}} = \sqrt{3}V_{\text{line}} I_{\text{line}} \cos \theta$$

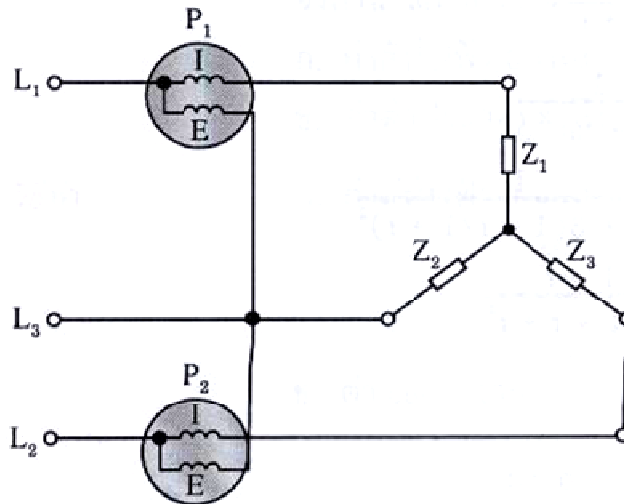


(ก) วงจรโหลดแบบวายสมดุลและไม่สมดุล

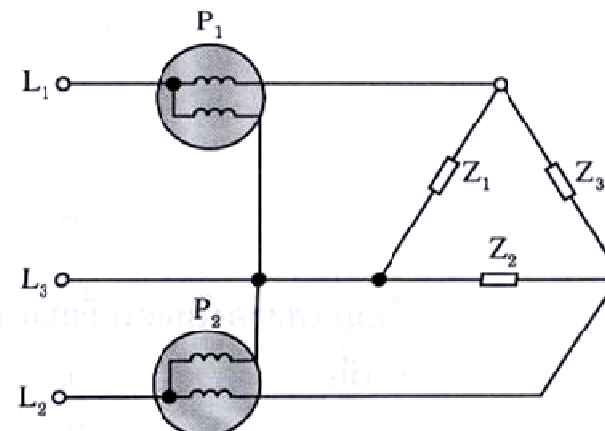

(ข) วงจรโหลดแบบเดลต้าสมดุลและไม่สมดุล

รูปที่ 10.14 แสดงการวัดกำลังไฟฟ้าสามเฟสวัตต์มิเตอร์สองตัว

### 3. วิธีวัดมิเตอร์สามเฟส ต่อวงจรดังรูปที่ 10.16 ซึ่งวัตต์มิเตอร์สามเฟสจะประกอบด้วยขดลวดกระแสหนึ่งขด และขดลวดแรงดันสามขด

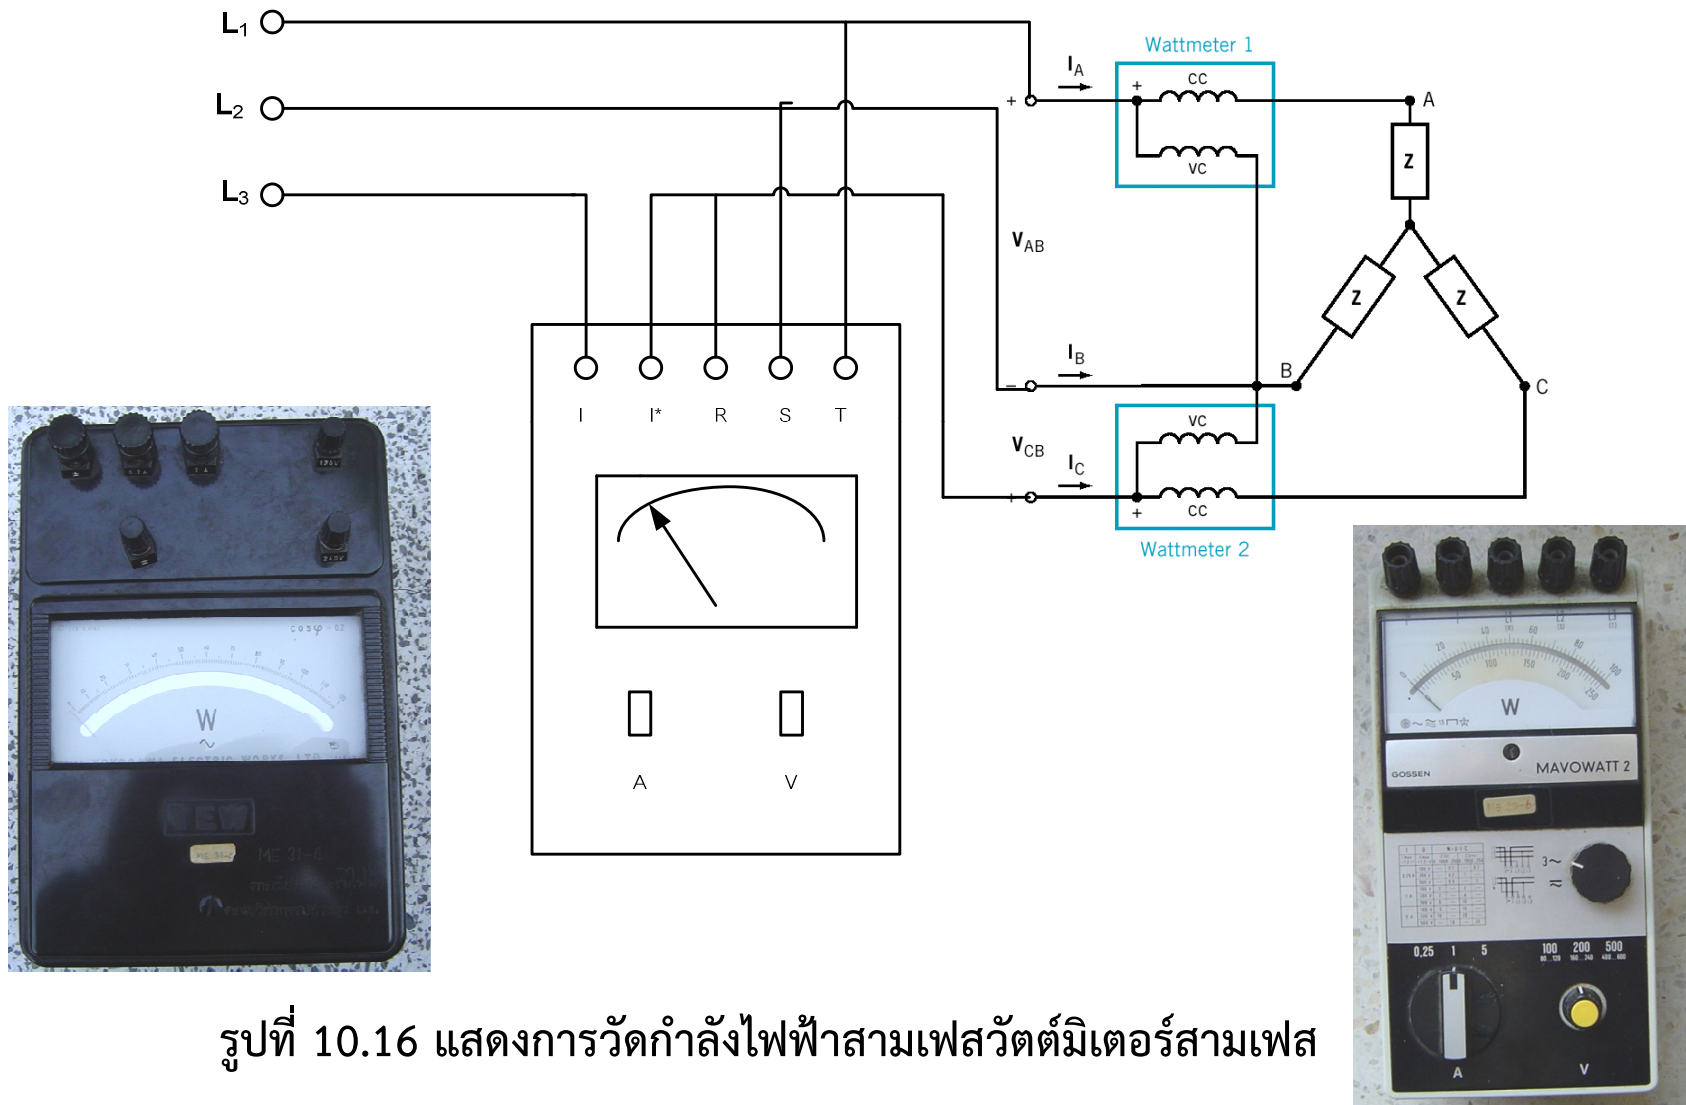

รูปที่ 10.16 แสดงการวัดกำลังไฟฟ้าสามเฟสวัตต์มิเตอร์สามเฟส

## 10.8 เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Meter or Kilowatt-Hour Meter)

เครื่องมือชนิดนี้จะประกอบด้วยวัตต์มิเตอร์ส่วนหนึ่งกับเครื่องวัดเวลาอีกส่วนหนึ่ง ค่าพลังงานจะบอกเป็นหน่วย(Unit) หรือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง(KWH) คือบอกจำนวนกำลังไฟฟ้าที่ใช้เป็นกิโลวัตต์คูณกับจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไฟ




รูปที่ 10.17 แสดงถึงโครงสร้างภายในของ Kilowatt-Hour Meter จะประกอบด้วยขดลวดกระแสอยู่ด้านล่าง และขดลวดแรงดันอยู่ด้านบน จานหมุนอยู่ตรงกลาง

การทำงานของเครื่องมือวัด พิจารณาจากรูปที่ 10.17 เมื่อมีกระแสไหลผ่านโหลดจะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก  $\Phi_c$  ส่วนขดลวดแรงดันทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก  $\Phi_p$



ดังรูป ทำให้เกิดกระแสไหลวน  $I_f$  ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบิดที่จานหมุนทิศทางเดียวกับ  $I_f$  โดยแรงบิดขึ้นกับปริมาณของกระแสที่ไหลผ่านและแรงดัน เมื่อจานหมุนจะต่อกับเฟืองเพื่อนำไปหมุนตัวเลขอีกต่อหนึ่งดังรูปที่ 10.17 ความเร็วของจานหมุนสามารถบังคับให้ช้าลงได้ด้วยแม่เหล็กถาวร A ที่ใช้เบรก

หน่วยยูนิต(Unit) คือหน่วยที่ใช้ในการคำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระตามตัวเลขยูนิตของการใช้ไฟฟ้า ตัวอย่างเครื่องมือวัด Kilowatt-Hour Meter เช่น เครื่องวัดงานไฟฟ้าเฟสเดียวพิกัด 5(15) A หมายความว่า เป็นเครื่องมือวัดที่มีพิกัด 5 A แต่ทนกระแสได้สูงสุด 15A โดยไม่เป็นอันตราย นอกจากนั้นยังมีขนาดพิกัด 10(30) A และ 15(45) A

$$1 \text{ Unit} = 1 \text{ Kwatt-Hour}$$

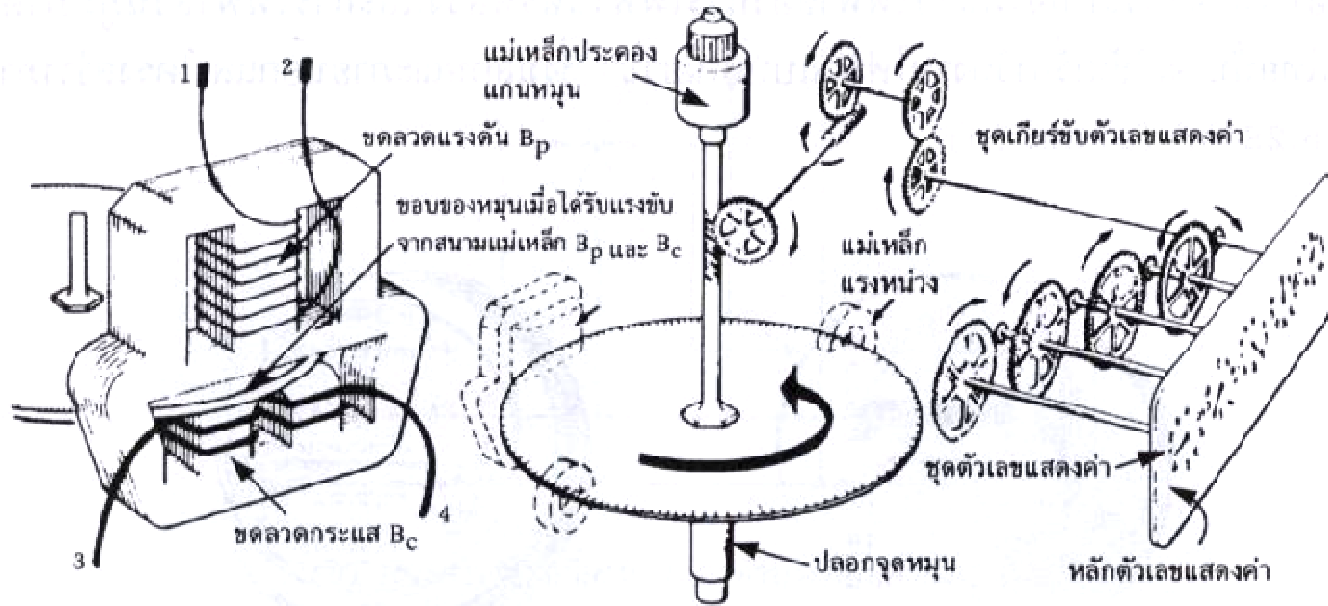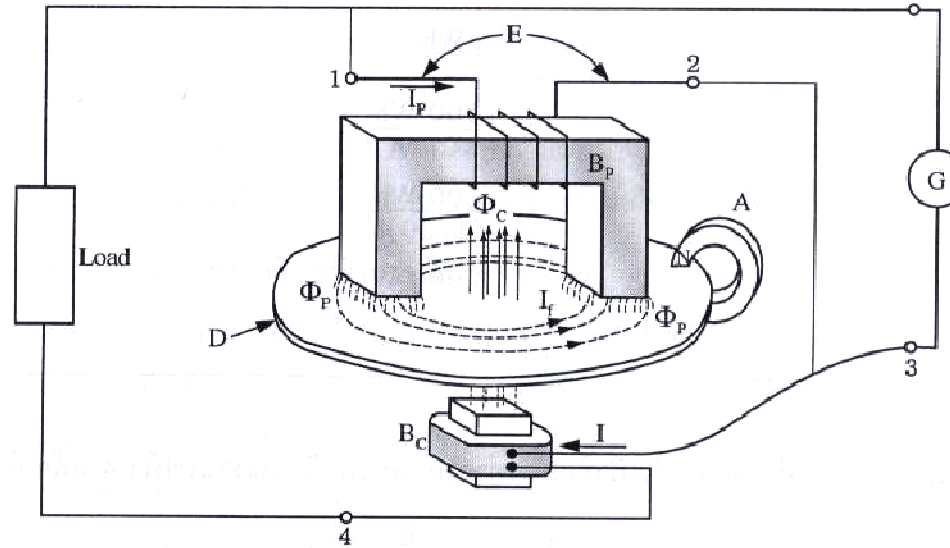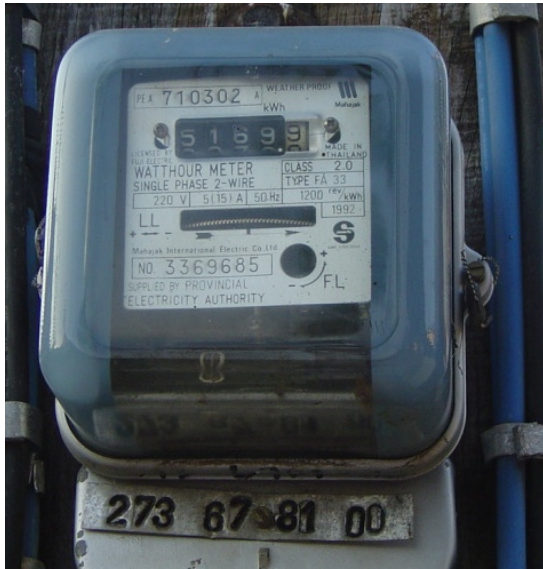

แสดงโครงสร้างเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า

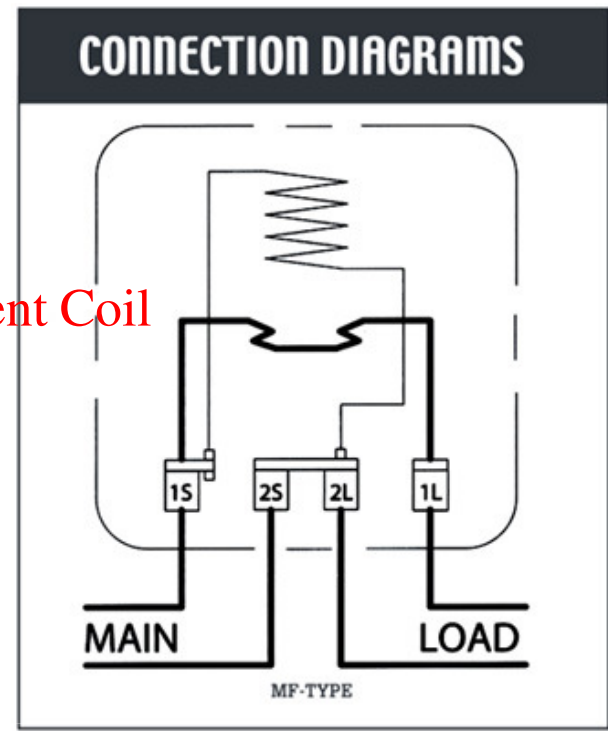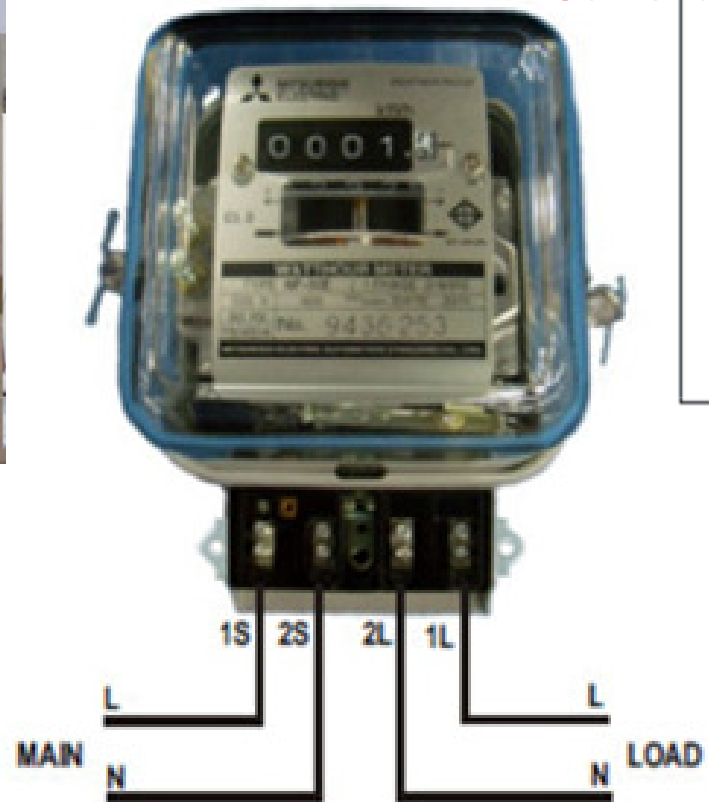

Meter Type	MF-33E(U)		
Max. Rated Current (A)	45	100	150
Max. conductor size (mm <sup>2</sup> )	10	25	50

ขนาดสายไฟ (ไม่ควรใหญ่เกิน)

## 10.9 แอมมิเตอร์แบบแคลมป์ (Clip on Ammeter)

จากแอมมิเตอร์แบบต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อนำไปวัดกระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องถอดสายออกก่อนแล้วจึงต่อแอมมิเตอร์อนุกรมกับโหลดซึ่งเกิดความลำบากไม่สะดวกในการปฏิบัติ แต่แบบแคลมป์แค่แกนเหล็กคล้องกับสายเพียงเท่านั้นเราก็สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ เครื่องวัดแบบนี้สามารถใช้วัดกระแสโดยไม่ต้องดับเครื่องหรือหยุดเดินเครื่องเพื่อทำการวัดกระแส แต่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำของกระแสในเส้นลวดที่ต้องการวัด



รูปที่ 10.18 แสดงโครงสร้างเครื่องมือวัดแอมมิเตอร์แบบแคลมป์

## 10.10 มัลติมิเตอร์


มัลติมิเตอร์สามารถแบ่งเป็นสองแบบคือ อานาลอกมัลติมิเตอร์ และดิจิตอลมัลติมิเตอร์

อานาลอกมัลติมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ใช้หลักการอย่างเดียวกับ เครื่องวัดชนิดขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coil) หรือแบบ PMMC ทั่วไปที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยที่มัลติมิเตอร์นี้สามารถนำไปใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เป็นไฟ AC หรือ DC ได้ และค่าความต้านทาน

มัลติมิเตอร์ บางที่เรียกว่า VOM ซึ่งย่อมาจาก Volt-Ohm-Milliammeter สร้างขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการทำงาน โดยทั่วไปมัลติมิเตอร์ที่ใช้จะมีค่ากระแสของขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coil) เท่ากับ 50 ไมโครแอมป์ และมีค่าความไวในการวัด (Sensitivity) เท่ากับ 20 กิโลโอห์มต่อโวลต์

โดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถใช้วัดปริมาณต่อไปนี้

- ความต่างศักย์กระแสตรง (DC voltage)
- ความต่างศักย์กระแสสลับ (AC voltage)
- ปริมาณกระแสตรง (DC current)
- ความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

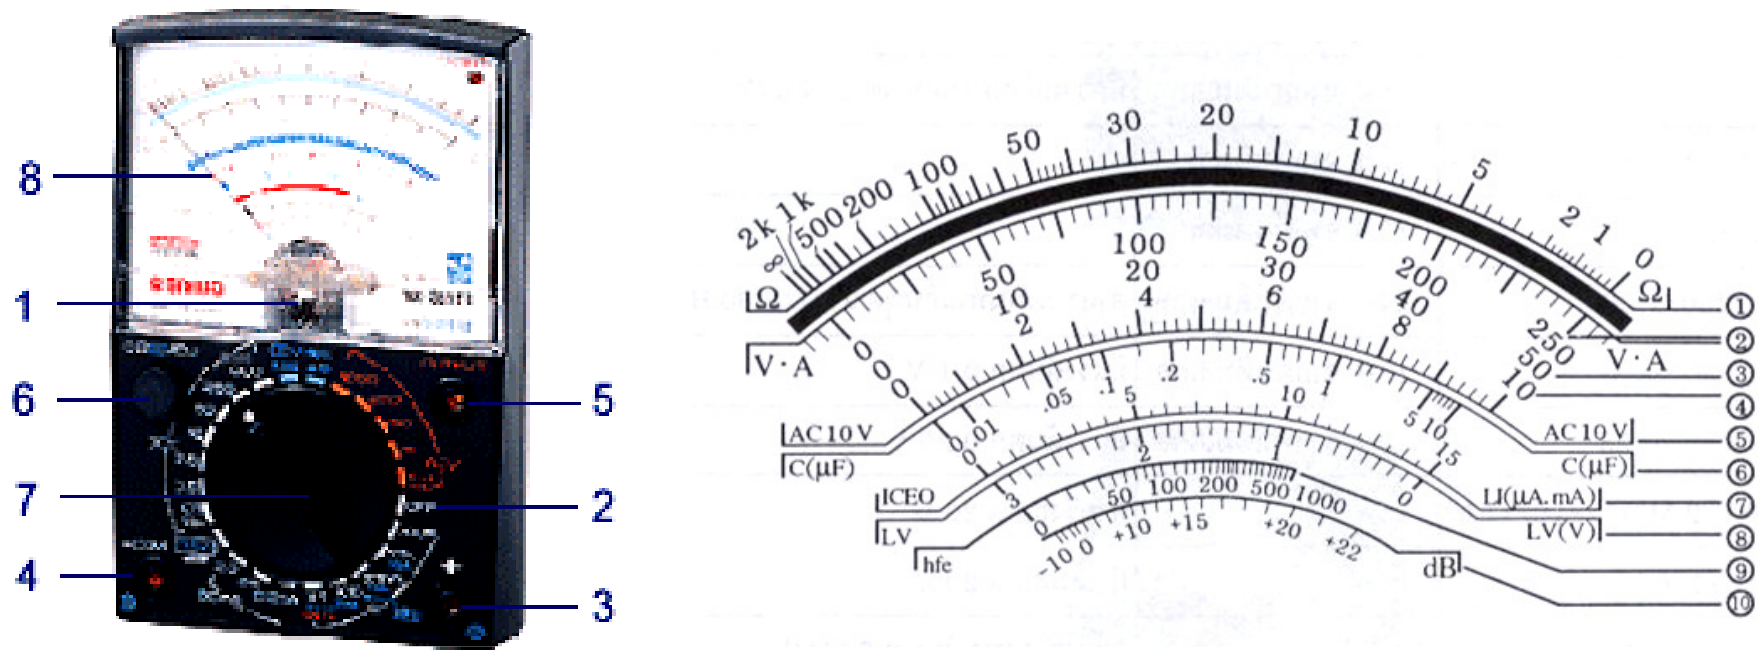

รูปที่ 10.19 แสดงโครงสร้างเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

- หมายเลข ① สเกลโอห์มระหว่างค่า 0  $\Omega$  ถึง 2 k $\Omega$
- หมายเลข ②, ③ สเกล DCV ACV และ DCA ระหว่างค่า 0-250 และ 0-50
- หมายเลข ④, ⑤ สเกล DCV และ ACV
- หมายเลข ⑥ สเกลค่าตัวเก็บประจุ C( $\mu$ F) ระหว่างค่า 0-10  $\mu$ F
- หมายเลข ⑦ สเกลค่า LI ระหว่างค่า 0-15 ( $\mu$ A, mA)
- หมายเลข ⑧ สเกลค่า LV ระหว่างค่า 3-0 (V)
- หมายเลข ⑨ สเกลค่า hfe ระหว่างค่า 0-1,000
- หมายเลข ⑩ สเกลค่า dB ระหว่างค่า -10 ถึง +22 (dB)

## การอ่านผลการวัดจากสเกลเครื่องวัด


Measurement	Measurement ranges	Allowance	Remarks
DC Voltage (DCV)	0-0.1 V -0.5 V -2.5 V -10 V -50 V -250 V 1000 V-(25kV) 25 kV with HV probe extra	$\pm 3\%$ fs except 25 kV	Input impedance 20 k $\Omega/V$
AC Voltage (ACV)	0-10 V -50 V -250 V -1000 V 30 Hz ~ 50 kHz $\pm 1$ dB ( 50 V or less ) 50 Hz ~ 20 kHz $\pm 3\%$ ( 50 V or less )	$\pm 4\%$ fs	Input impedance 9k $\Omega/V$
DC Current (DCA)	0-50 $\mu$ A -2.5 mA 25 mA 0.25 A 50 $\mu$ A at 0.1 VDC position	$\pm 3\%$ fs	Voltage drop 250 mV (100 mV for 50 $\mu$ A)
Resistance ( $\Omega$ )	Range X 1 - X 10 - X 1k -X 10k Minimum 0.2 - 2 - 200 - 200 k ( $\Omega$ ) Midscale 20 - 200 - 20 k - 200 k ( $\Omega$ ) Maximum 2k - 20k - 2M - 20M $\Omega$ )	$\pm 3\%$ of are	Internal batteries UM -3 x 2 006 P x 1
AF Output (dB)	-10 dB ~ +22 dB (for 10 VAC) ~ +62 dB 0 dB/0.775 V (1 mW through 600 $\Omega$ )	$\pm 4\%$ fs	9 k $\Omega/V$ for OUTPUT Terminal

# ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เป็นมัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเข็มแบบเครื่องมือวัดแบบ PMMC แต่จะอาศัยหลักการของระบบดิจิตอลและแสดงผลเป็นตัวเลข




รูปที่ 10.21 แสดงโวลท์มิเตอร์แบบดิจิตอล

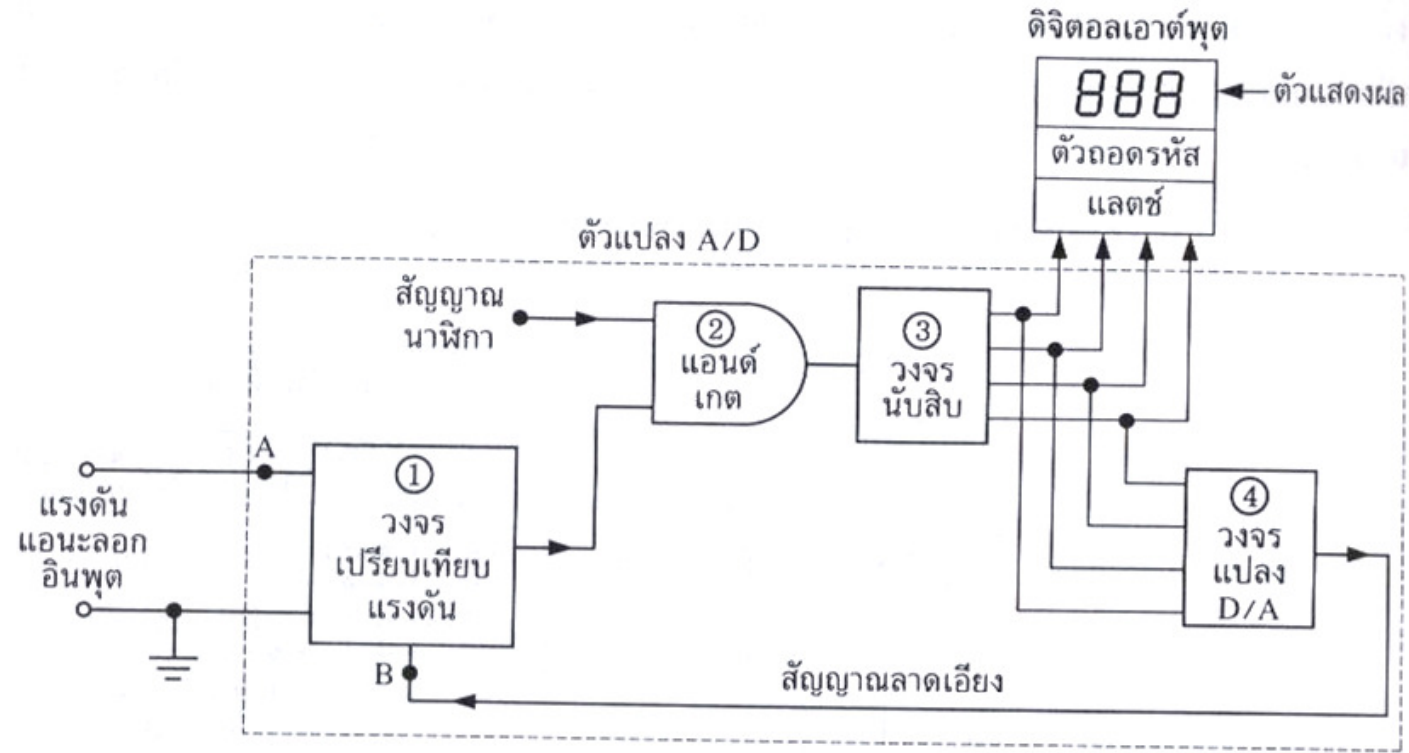

รูปที่ 10.22 แสดงแผนภาพโวลท์มิเตอร์แบบดิจิตอลอย่างง่าย

หลักการทำงานของวงจรดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ สามารถอธิบายได้ดังรูปวงจรข้างต้นดังนี้ แรงดันที่ต้องการวัดถูกป้อนผ่านวงจรแปลงสัญญาณอานาลอกเป็นดิจิตอล ซึ่งภายในวงจรแปลงสัญญาณจากอานาลอกเป็นดิจิตอลจะประกอบด้วยวงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นอานาลอก และวงจรนับเลขสิบ เมื่อสัญญาณแรงดันที่ต้องการวัดผ่านวงจรแปลงสัญญาณจากอานาลอกเป็นดิจิตอลแล้ว จะนำสัญญาณดิจิตอลผ่านวงจรถอดรหัสเพื่อควบคุมการแสดงผลเป็นตัวเลข 7-Segment

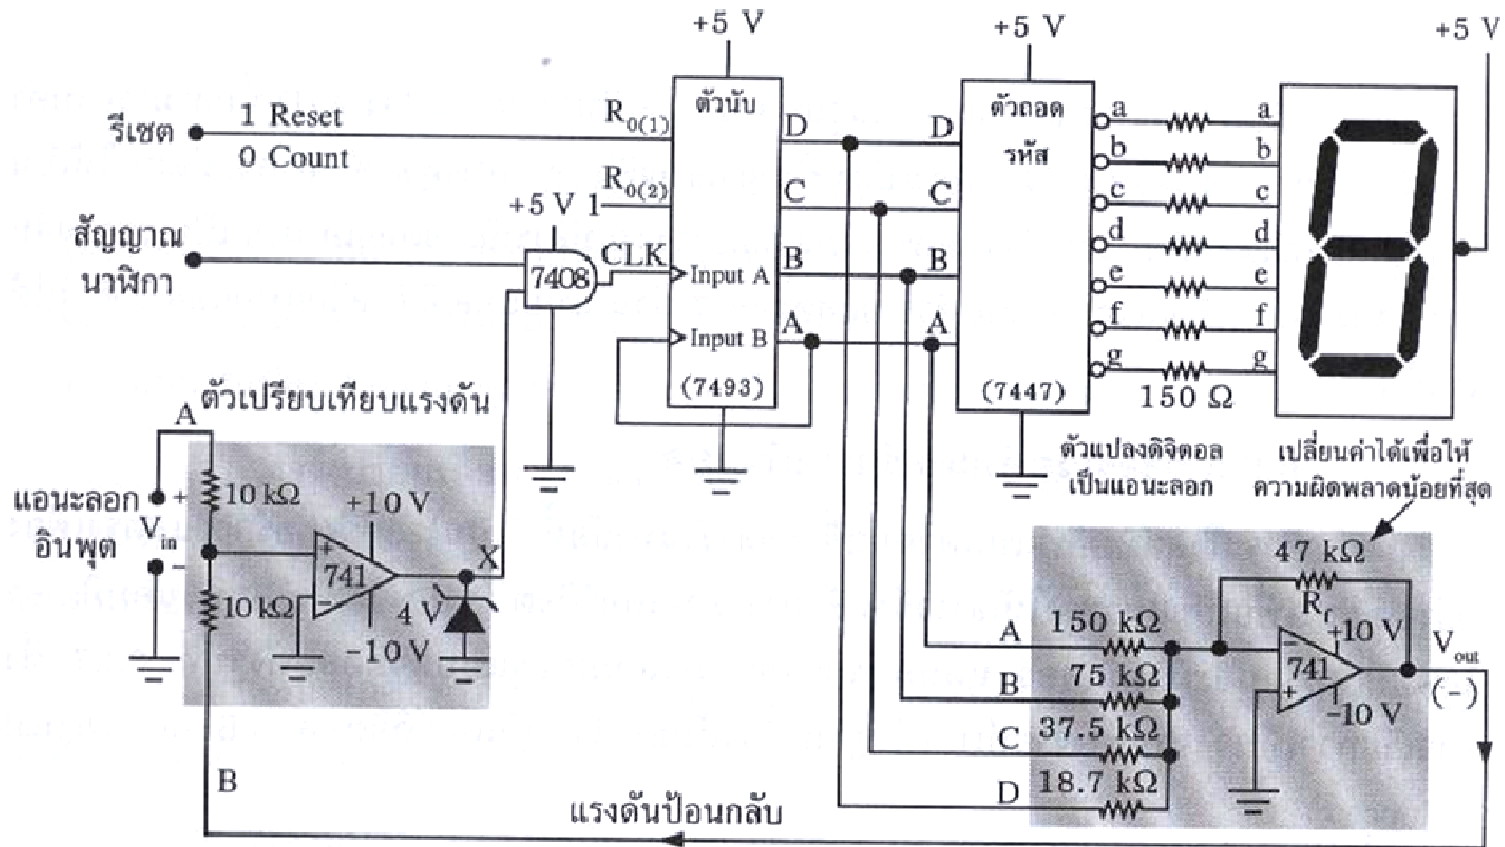

รูปที่ 10.23 แสดงวงจรโวลท์มิเตอร์แบบดิจิทัล

วงจรทั้งหมดจะเป็นไอซีดิจิทัลที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในแต่ละงาน ส่วนการวัดสัญญาณกระแส ค่าความต้านทาน จะต้องเปลี่ยนค่าต่างๆทั้งหมดให้อยู่ในรูปแรงดันก่อน โดยให้ค่าที่ได้เป็นสัดส่วนกันโดยตรง และนำค่าที่ได้จัดการเพื่อแสดงผล

# แอมมิเตอร์(Ammeter)



# วัตต์มิเตอร์(Watt Meter)



# กิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์(Kilo Watt-Hour Meter)




## แบบฝึกหัดบทที่ 10


1. จงอธิบายความหมายของของค่าศัพท์ต่อไปนี้สำหรับเครื่องมือวัดไฟฟ้า
  - Sensitivity
  - Precision
  - Accuracy
2. จงอธิบายถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดแบบ PMMC
3. ท่านเข้าใจค่า CDRX ของมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างไร
4. จงดัดแปลงกัลวาโนมิเตอร์ให้เป็น ดีซีแอมมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสได้เต็มสเกล 100 mA โดยที่กัลวาโนมิเตอร์มีคุณสมบัติคือ กระแสสูงสุด 10 mA ความต้านทานภายใน 50 โอห์ม
5. จงดัดแปลงกัลวาโนมิเตอร์ให้เป็น ดีซีแอมมิเตอร์ที่สามารถวัดแรงดันได้เต็มสเกล 50 V โดยที่กัลวาโนมิเตอร์มีคุณสมบัติคือ กระแสสูงสุด 10 mA ความต้านทานภายใน 50 โอห์ม

6. วงจรโอห์มมิเตอร์แบบ *Series Type* และ *Parallel Type* จงเขียนสเกลที่ 0 ohm ,

$\infty$  ohm , และคำนวณค่าความต้านทานที่เข็มชี้กึ่งกลางสเกล

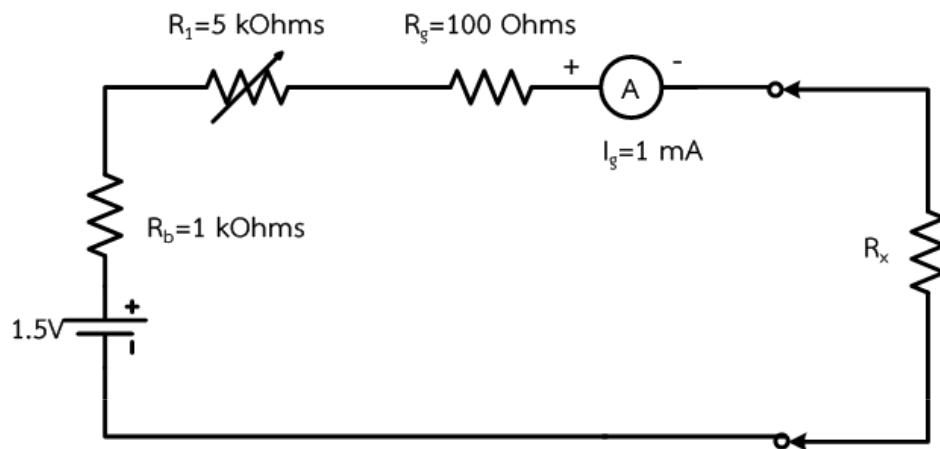

*Series type Ohmmeter*

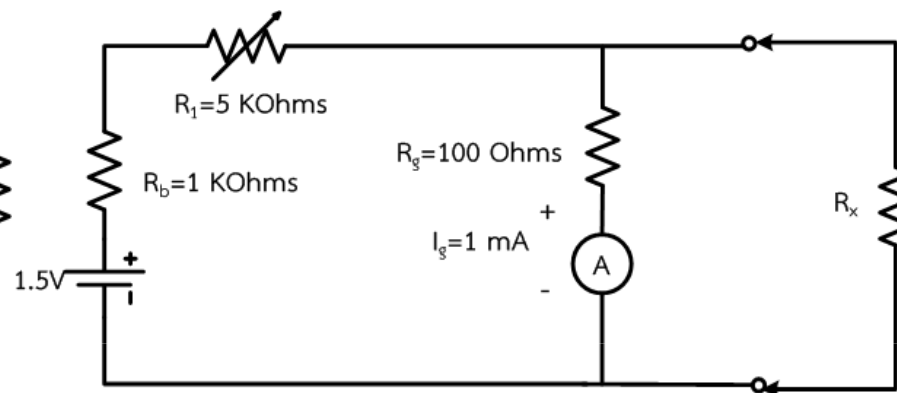

*Parallel Type Ohmmeter*

7. ทำไมสเกลของ AC Voltmeter แบบ Rectifier จึงมีสเกลไม่เหมือนกับ DC Voltmeter

8. โครงสร้างและหลักการทำงานของ Wattmeter

9. โครงสร้างและหลักการทำงานของ Kilowatt-hour meter