

บทที่ 8

หม้อแปลงไฟฟ้า


(Electrical Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า (transformer) จัดได้ว่าเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดไม่มีการเคลื่อนที่ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างมากในการส่งกำลังไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดกำลังไฟฟ้าไปยังที่ต่างๆ สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้มากขึ้นหรือน้อยตามความต้องการได้ หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนมาก หม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวดอย่างน้อยสองขดพันอยู่บนแกนที่เป็นสารแม่เหล็กร่วมกัน พลังงานไฟฟ้าสามารถไหลผ่านระหว่างขดลวดได้โดยอาศัยการเชื่อมโยงทางสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในแกน


หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไรและทำงานอย่างไร ?

- ▶ **หม้อแปลงไฟฟ้า** ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงระดับของแรงดันไฟฟ้า ประกอบด้วยขดลวด 2 ขด พันอยู่รอบแกนเหล็ก โดยขดลวดทั้ง 2 ขดนี้ไม่ได้ต่อกันโดยตรงทางไฟฟ้า
- ▶ เมื่อให้แรงดันไฟฟ้าสลับแก่ขดลวดปฐมภูมิเกิดเส้นแรงแม่เหล็กสลับ เส้นแรงแม่เหล็กสลับนี้ผ่านขดลวดทุติยภูมิ โดยผ่านแกนเหล็ก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ

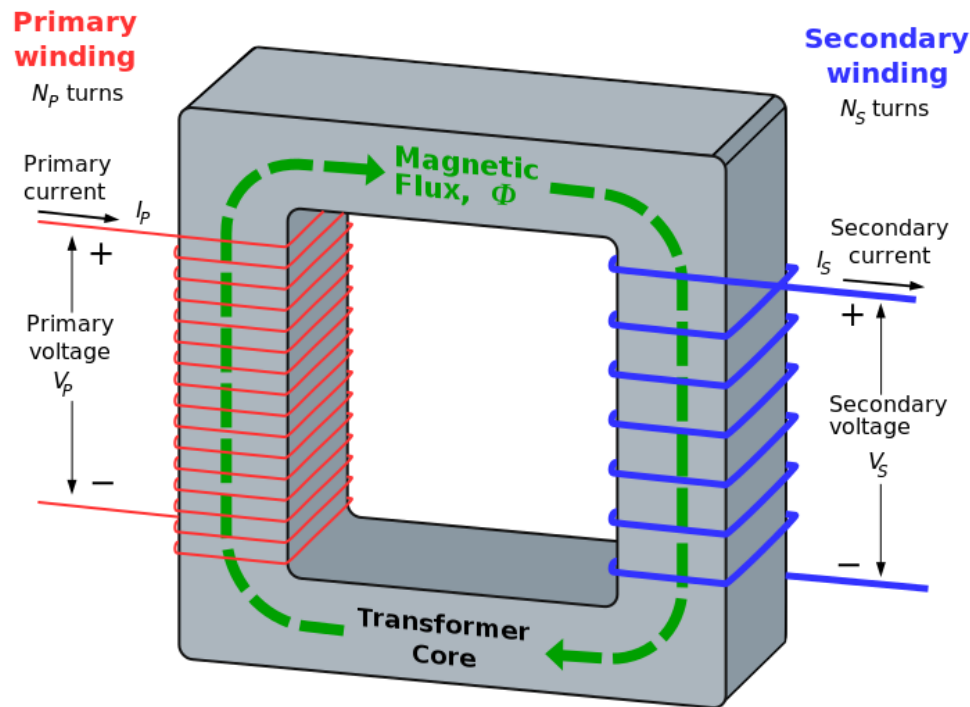



1. โครงสร้างของหม้อแปลง (Transformer construction)


โครงสร้างของแกนหม้อแปลงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบคอร์ (core type) และแบบเชล (shell type) ดังแสดงในรูป

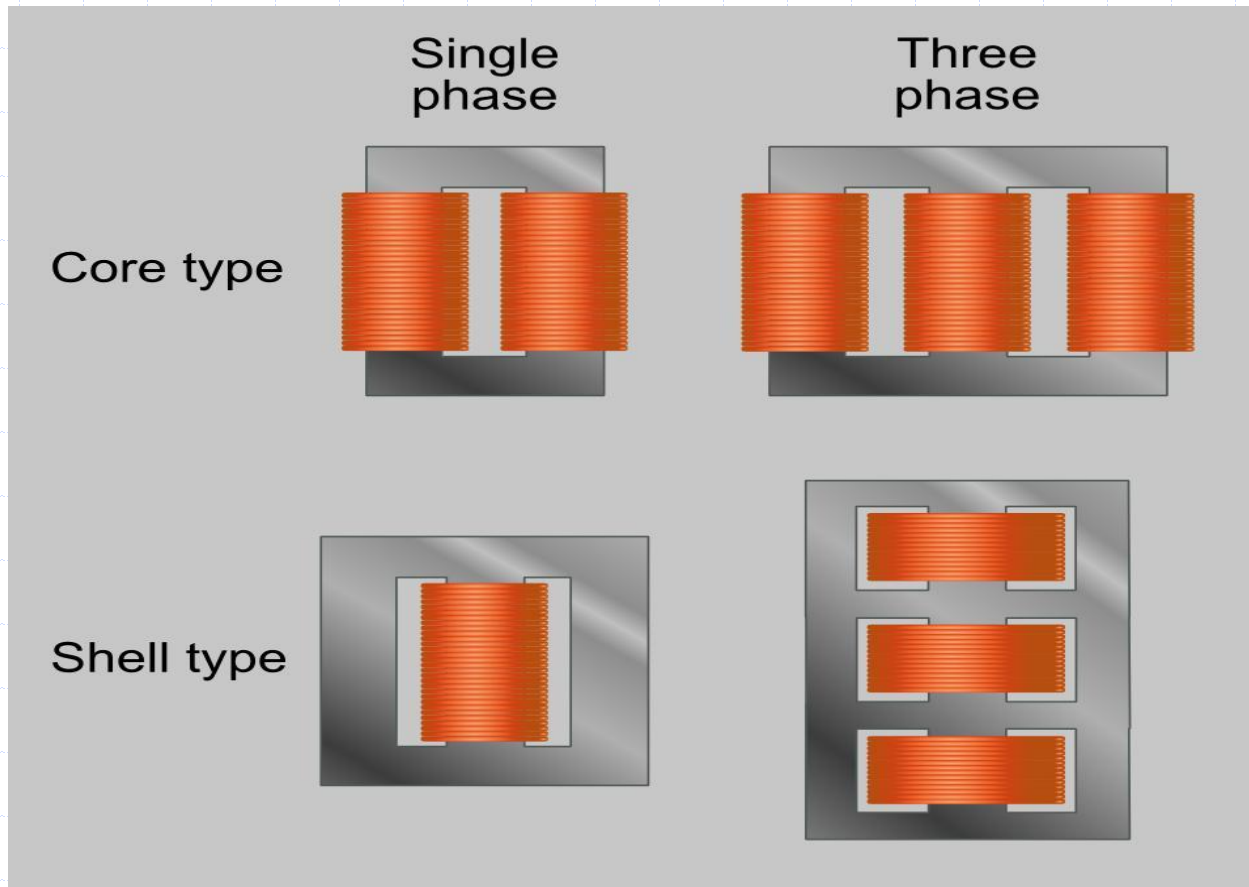


<https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer>

หม้อแปลงขนาดเล็กมักจะเป็นชนิดเชล ส่วนหม้อแปลงขนาดใหญ่ส่วนมากจะเป็นแบบคอร์

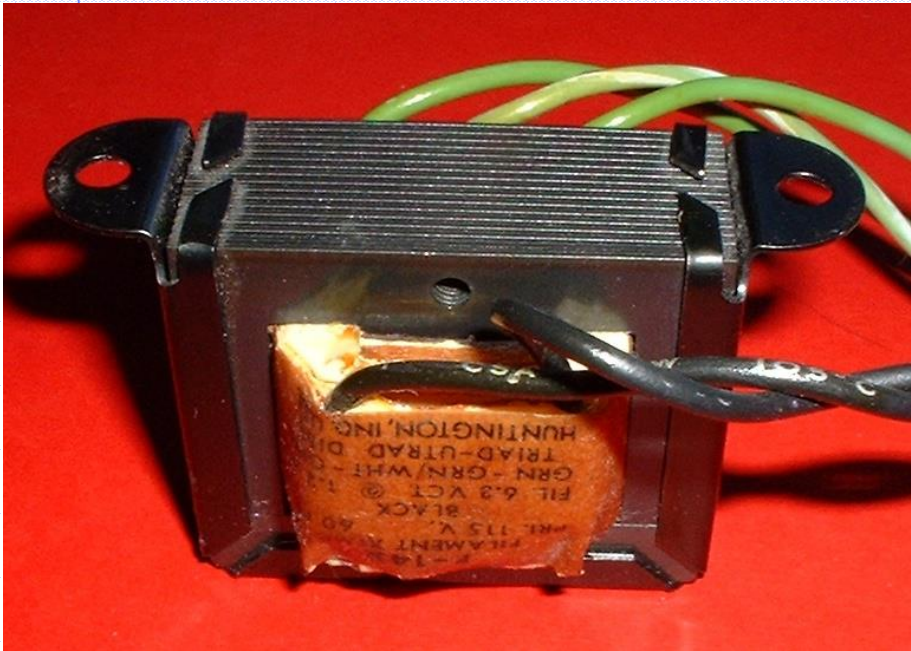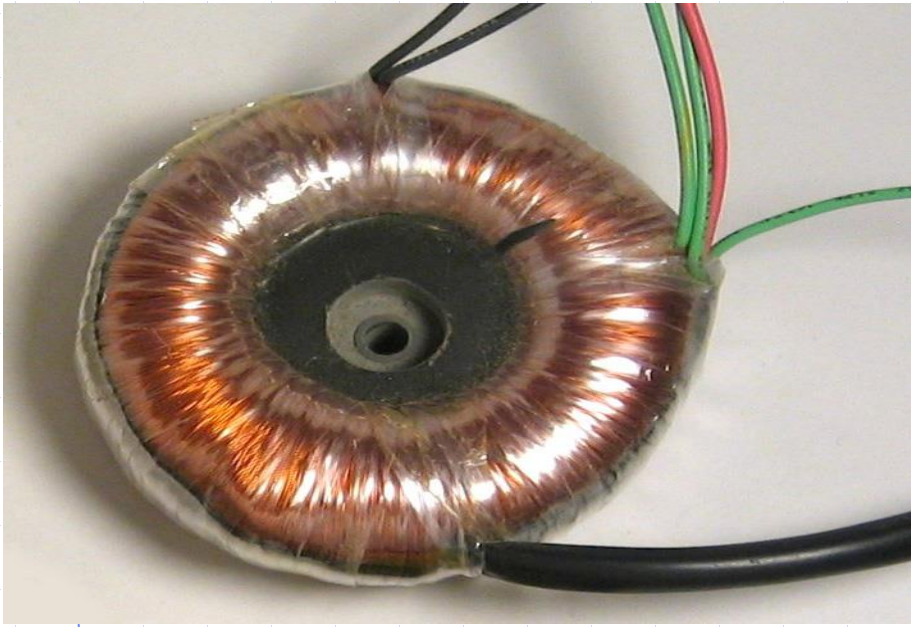

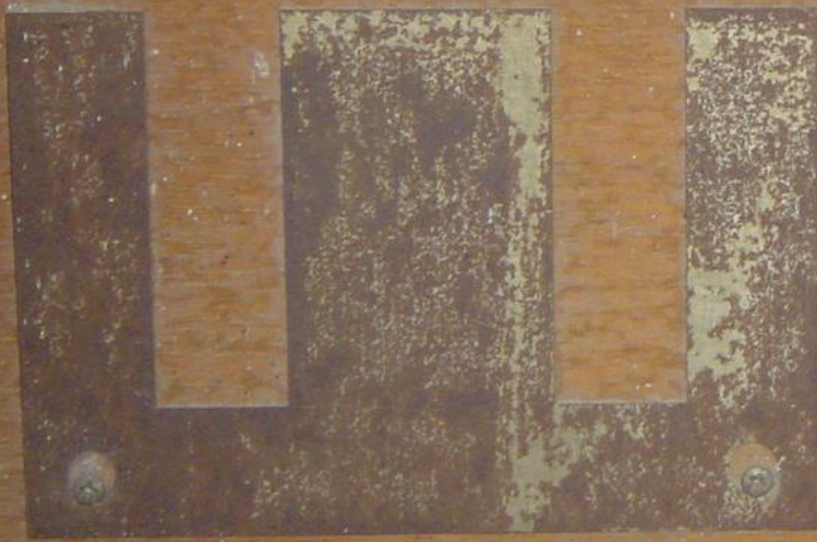

หม้อแปลงจะมีขดลวดด้านหนึ่งต่อกับแรงดันเข้าขดลวดนี้จะถูกเรียกว่าขดลวดปฐมภูมิ (primary winding) ส่วนขดลวดที่ต่อกับแรงดันออกเรียกว่าขดลวดทุติยภูมิ (secondary winding) ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าไปในที่ไกลๆ จำเป็นต้องปรับแรงดันให้สูงขึ้นด้านแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าและลดแรงดันลงที่ปลายทางตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อลดความสูญเสียในการขนส่งจำเป็นต้องใช้หม้อแปลงในการปรับแรงดันตามรูป

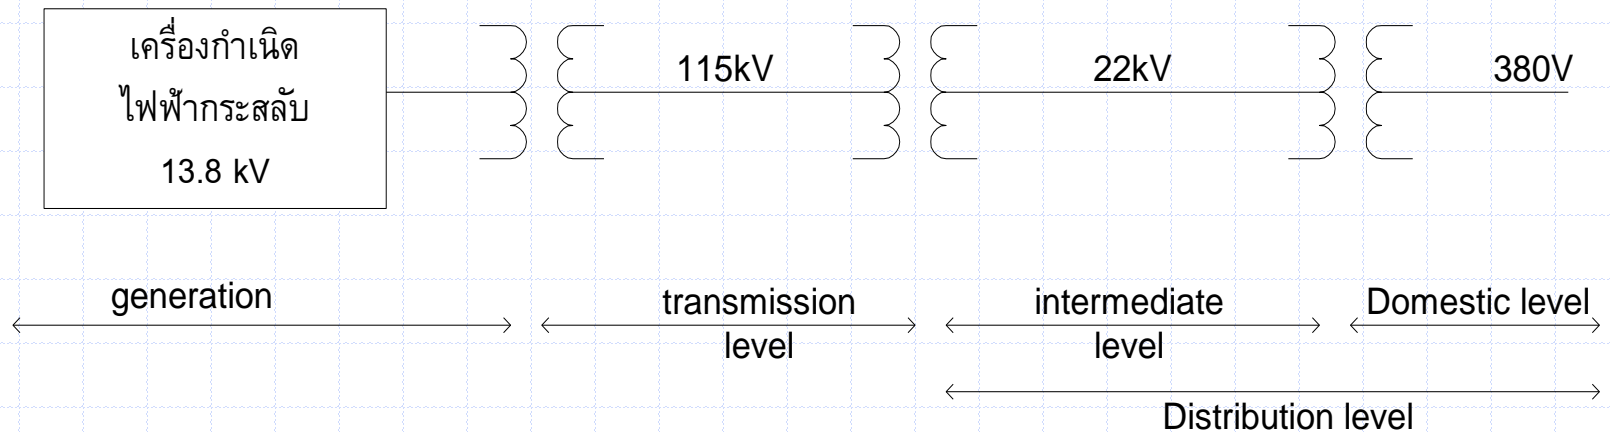

การลดความสูญเสียในระบบการส่งกำลังไฟฟ้าด้วยหม้อแปลง

ชนิดของหม้อแปลง


หม้อแปลงในระบบส่งกำลังไฟฟ้า แบ่งเป็นชนิดต่างๆดังนี้

1. หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)
2. หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)
3. หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด (Instrument Transformer)
4. หม้อแปลงสำหรับความถี่สูง (High Frequency Transformer)


สำหรับหม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) ที่ใช้งานทั่วไปของการไฟฟ้าภูมิภาคแบ่งเป็น 2 ระบบคือ

1. ระบบ 1 เฟส 3 สาย มีใช้งาน 4 ขนาด 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA, 50 kVA
2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มีใช้งานหลายขนาด ได้แก่ 30 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 1000 kVA, 1250 kVA, 1500 kVA, 2500 kVA

Power Transformer

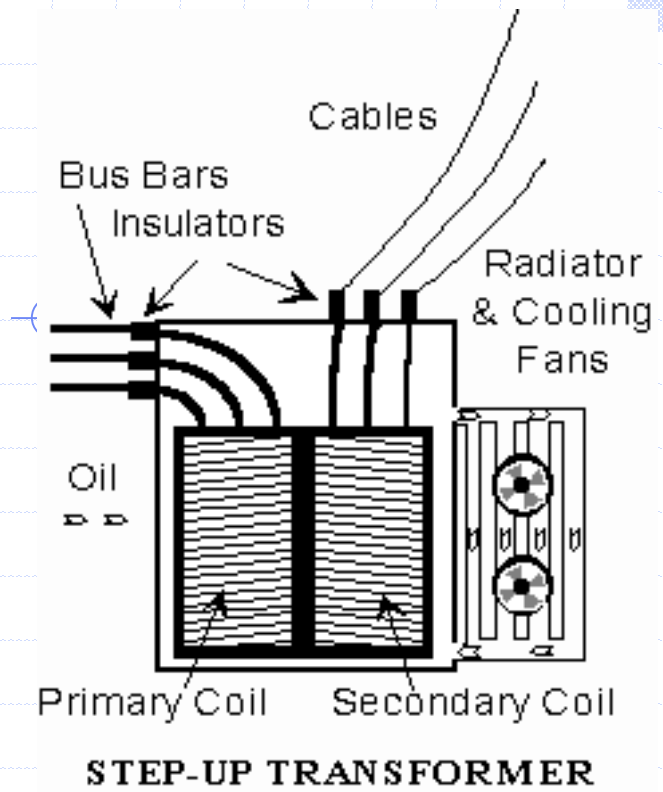

Distribution Transformer

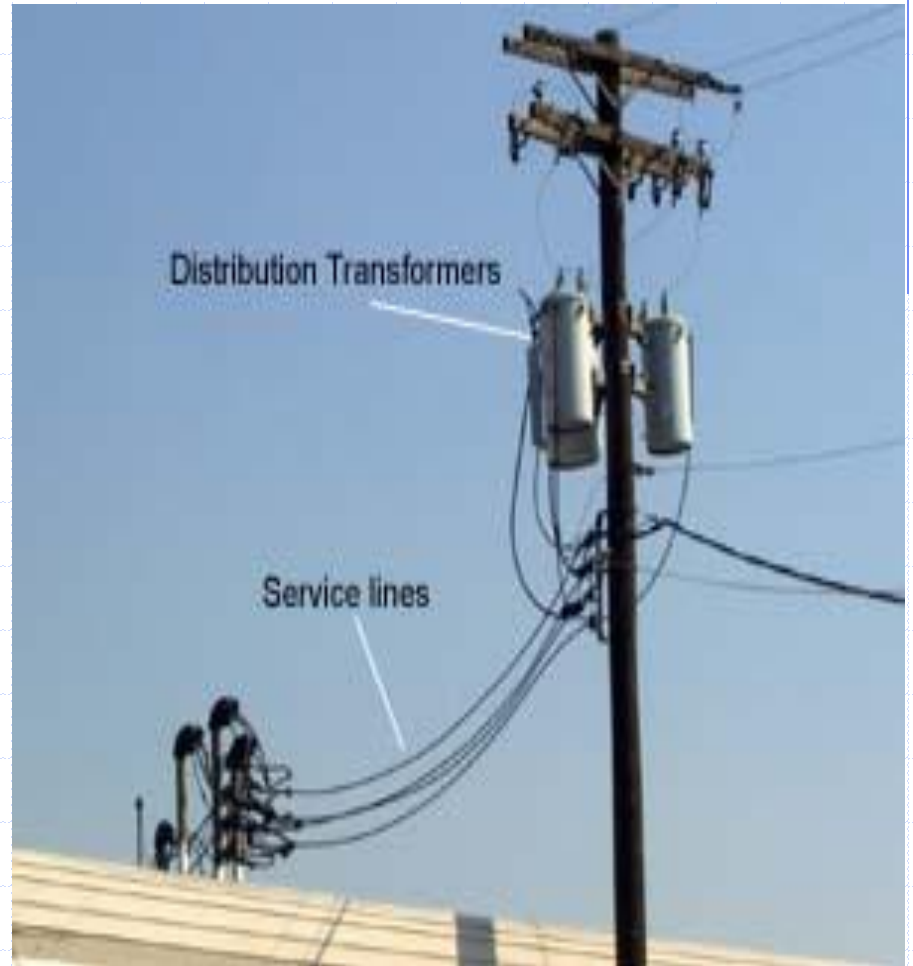


(เฉพาะรูปด้านขวา)

https://www.osha.gov/SLTC/etools/electric_power/illustrated_glossary/distribution_system/distribution_transformers.html

2. หม้อแปลงในอุดมคติ (Ideal Transformer)

พิจารณาในกรณีของหม้อแปลงแบบเฟสเดียวที่มีขดลวดสองขดตั้งรูป

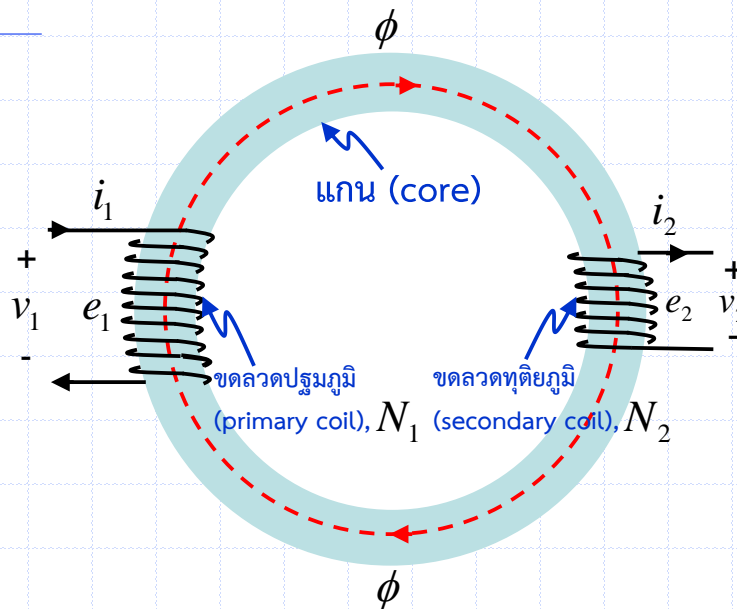

หม้อแปลงในอุดมคติ

หม้อแปลงอุดมคติมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ขดลวดไม่มีความต้านทาน
- 2) เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดมีอยู่เฉพาะในแกนแม่เหล็กและผ่านขดลวดทุกขด
- 3) ไม่มีความสูญเสียในแกน
- 4) ค่าความซึมซาบของแม่เหล็ก (magnetic permeability, μ) เป็นค่าอนันต์

เมื่อแรงดันทางด้านปฐมภูมิเป็น v_1 จะทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำ e_1 มีค่าเท่ากับ เนื่องจากขดลวดไม่มีความต้านทาน ดังนั้น

$$v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$V_1 = E_1 = 4.44 f N_1 \phi_m$$

เส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านแกนจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดัน e_2 บนขดลวดทุติยภูมิเป็น

$$v_2 = e_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$


$$V_2 = E_2 = 4.44 f N_2 \phi_m$$

ดังนั้น

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

เมื่อ a คืออัตราส่วนรอบ (turn ratio) จะเห็นได้ว่า ในกรณีหม้อแปลงในอุดมคติ แรงดันที่เข้าของหม้อแปลงจะเป็นสัดส่วนกับอัตราส่วนรอบ

f เป็นความถี่ ϕ_m เป็นค่าสูงสุดของสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำในแกน

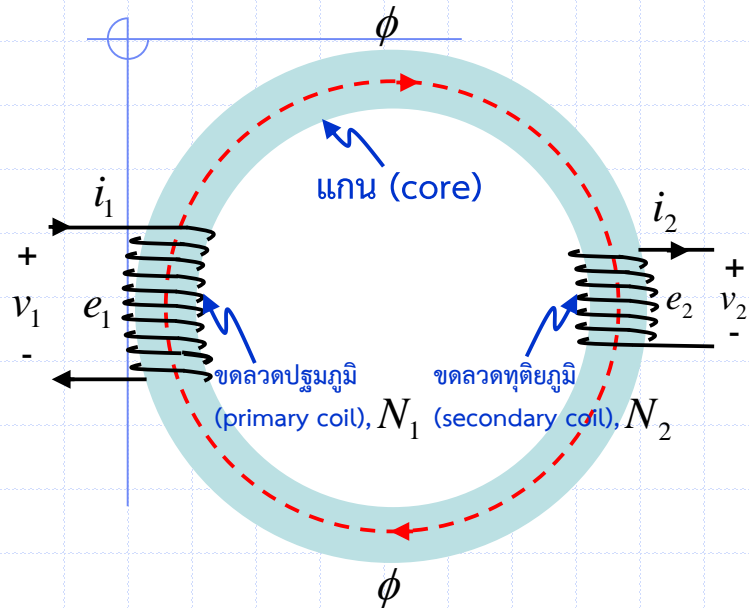

พิสูจน์สมการ

$$v = e = N \frac{d\phi}{dt}; V = E = 4.44 f N \phi_m$$

กำหนดให้ $I_1 = I_m \sin \omega t$ ดังนั้น $\phi = \phi_m \sin \omega t$

จะได้
$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} = N_1 \frac{d(\phi_m \sin \omega t)}{dt}$$

$$e_1 = N_1 \phi_m \omega \cos \omega t$$

ค่าสูงสุด e_1 :

$$e_{\max} = N_1 \phi_m 2\pi f \quad \text{เมื่อ} \quad \omega = 2\pi f$$

$$E_1(rms) = \frac{1}{\sqrt{2}} N_1 \phi_m 2\pi f$$

$$E_1(rms) = 4.44 N_1 f \phi_m \quad \text{เมื่อ} \quad f = 50 \text{ Hz}$$

ทำนองเดียวกัน

$$E_2(rms) = \frac{1}{\sqrt{2}} N_2 \phi_m 2\pi f = 4.44 f N_2 \phi_m$$

กำลังปรากฏ (apparent power, S) ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิมีค่าเท่ากัน จะได้

$$|S_1| = |S_2|$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = a$$


ดังนั้น

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = a$$

พิจารณา:

1. เจ็อนไซหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันขึ้นและลด (Step up & down Transformer)
2. กระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันขึ้นและลด

3. การถ่ายโอนอิมพีแดนซ์

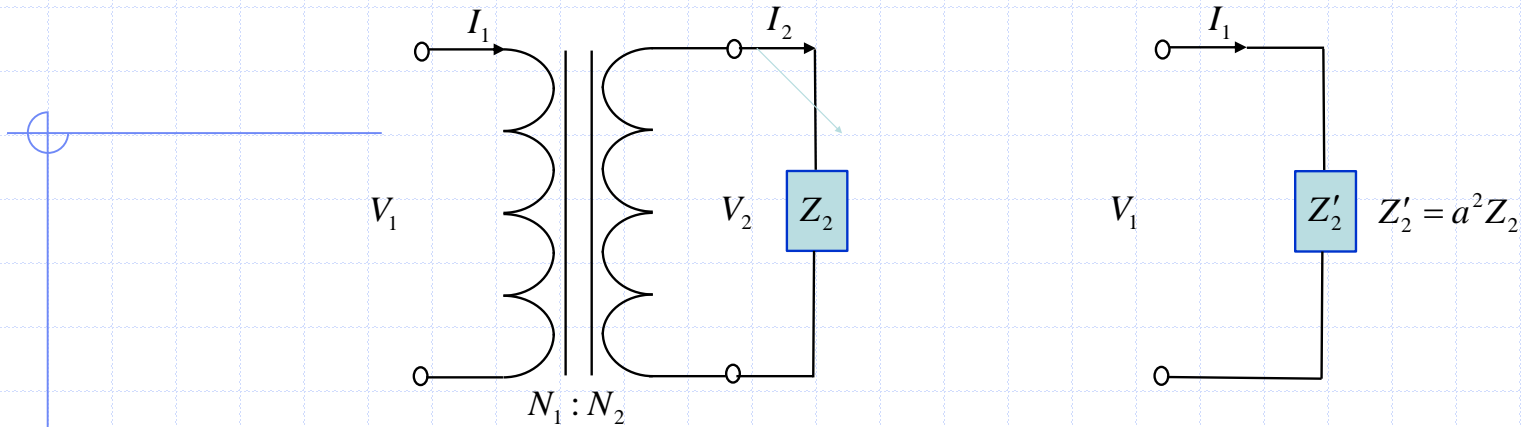

อิมพีแดนซ์ด้านทุติยภูมิของโหลดคือ $Z_2 = \frac{V_2}{I_2}$

อิมพีแดนซ์ด้านปฐมภูมิคือ $Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{aV_2}{I_2/a} = a^2 \frac{V_2}{I_2} = a^2 Z_2$

ดังนั้น $Z_1 = Z'_2$ ค่าอิมพีแดนซ์ด้านปฐมภูมิที่เกิดจาก Z_2

$$Z_1 = a^2 Z_2 = Z'_2$$



ในทำนองเดียวกัน

$$Z'_1 = \frac{1}{a^2} Z_1$$

ตัวอย่างที่ 1 ลำโพง $9\ \Omega$ ต่อกับกับแหล่งจ่ายสัญญาณขนาด $10\ V$ และมีความต้านทานภายใน $1\ \Omega$ ดังแสดงในรูป จงหา

ก) กำลังไฟฟ้าในตัวลำโพง

ข) เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดในลำโพง โดยการใช้หม้อแปลงที่มีอัตราส่วน $1:3$ ดังรูป กำลังไฟฟ้าบนลำโพงจะมีค่าเท่าใด

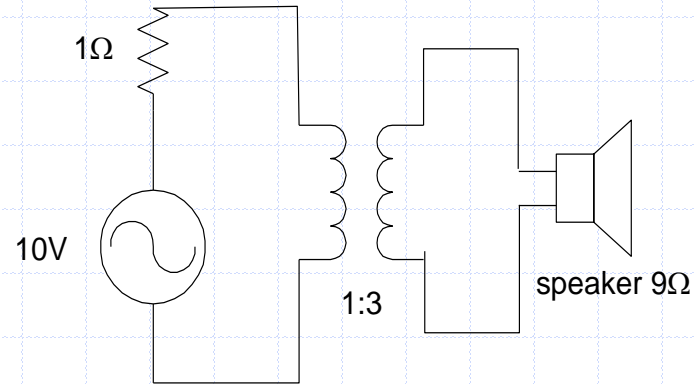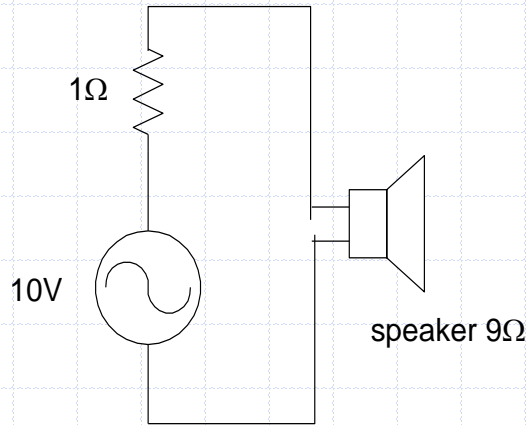

วิธีทำ

ก) เมื่อต่อลำโพงเข้ากับแหล่งสัญญาณโดยตรง

$$I = \frac{V}{R_{\text{sum}}} = \frac{10}{1+9} = 1\text{ A}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 9 = 9\text{ W}$$

ข) เมื่อใช้หม้อแปลงแมทซิ่ง


$$R_2' = a^2 R_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 9 = 1\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{\text{sum}}} = \frac{10}{1+1} = 5\text{ A}$$

$$P = I^2 R = 5^2 \times 1 = 25\text{ W}$$

4. หม้อแปลงในทางปฏิบัติ

ความต้านทานของขดลวด ความสูญเสียในแกน ความซึมซาบได้ทางแม่เหล็กของแกน และเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหลของแกน เป็นผลให้หม้อแปลงในทางปฏิบัติมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับของหม้อแปลงในอุดมคติ การวิเคราะห์หม้อแปลงในทางปฏิบัติในที่นี้จะใช้วิธีสร้างวงจรสมมูลทางไฟฟ้าที่เป็นผลของปริมาณทางกายภาพในหม้อแปลง รูปแสดงผลของความต้านทาน ความสูญเสียในแกนและเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหลในหม้อแปลง

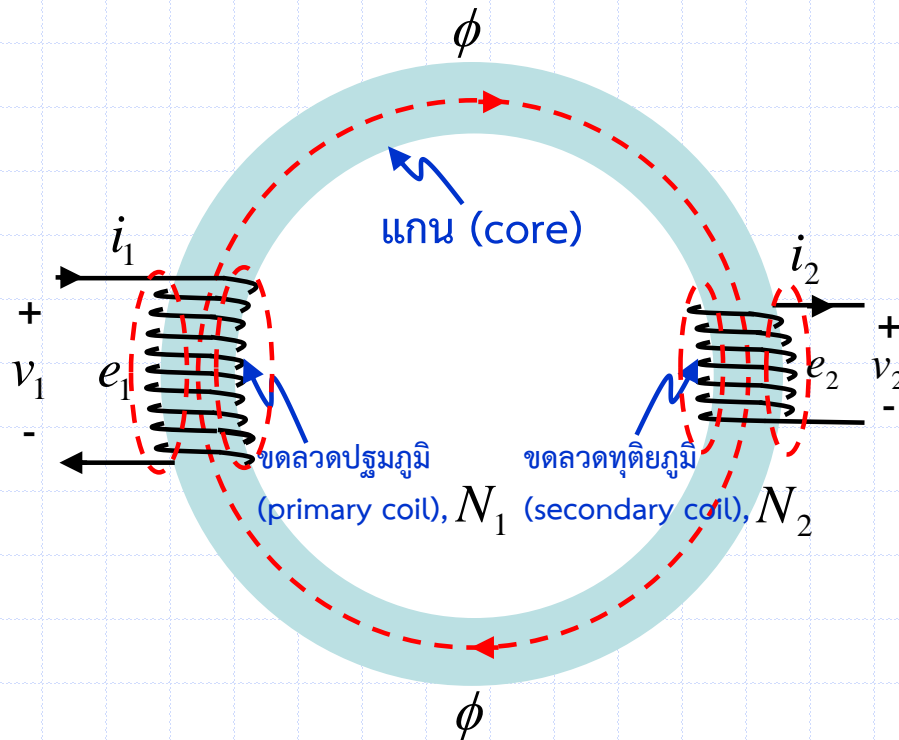

กำลังงานสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (Power Losses)


หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงๆ ได้อาจจะสูงกว่า 90% ในเครื่องขนาดใหญ่ กำลังที่สูญเสียในหม้อแปลงแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Copper Loss และ Core Loss

1. กำลังสูญเสียในทองแดง (Copper Loss) เกิดจากความต้านทานของขดลวดทั้ง 2 ขด คือขด Primary และขด Secondary

$$\text{Copper Loss} = I^2R$$


2. กำลังสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss)

- กำลังสูญเสียที่เกิดจากกระแสไหลวน (Eddy Current Loss) เป็นผลที่เกิดจากการเหนี่ยวนำภายในเหล็กตามกฎของฟาราเดย์ ค่า Eddy Current ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของแผ่นเหล็ก
- กำลังสูญเสียที่เกิดจากฮิสเทอรีซิส (Hysteresis Loss) เกิดจากในการกลับทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งเพื่อชนะความฝืดโมเลกุล พลังงานที่ใช้ไปเป็นพลังงานสูญเสียในรูปของพลังงานความร้อนหรือหาได้จากพื้นที่ปิดของ hysteresis loop

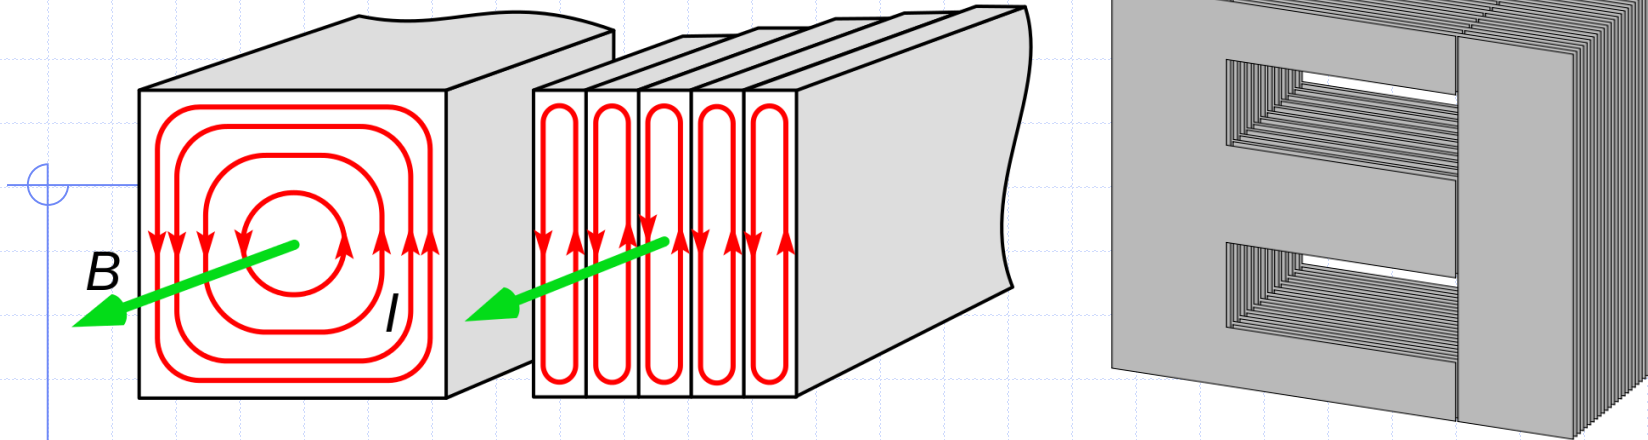



https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current

รูปที่ 8.11 การเกิดกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy Current)

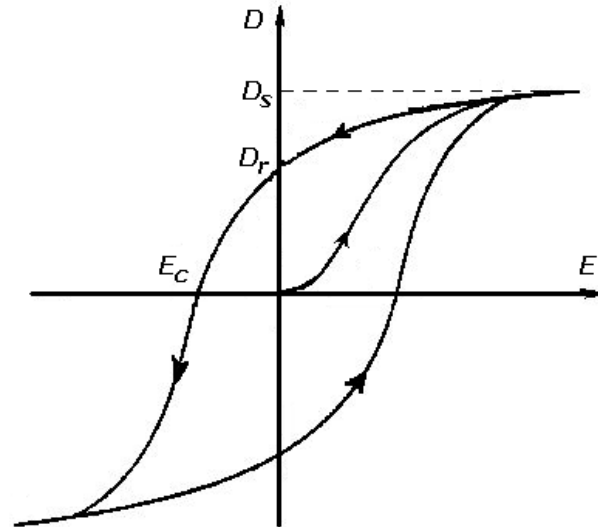

<https://en.wikipedia.org/wiki/Hysteresis>

รูปที่ 8.12 กำลังสูญเสียที่เกิดจากฮิสเทอรีซิส (Hysteresis Loss)

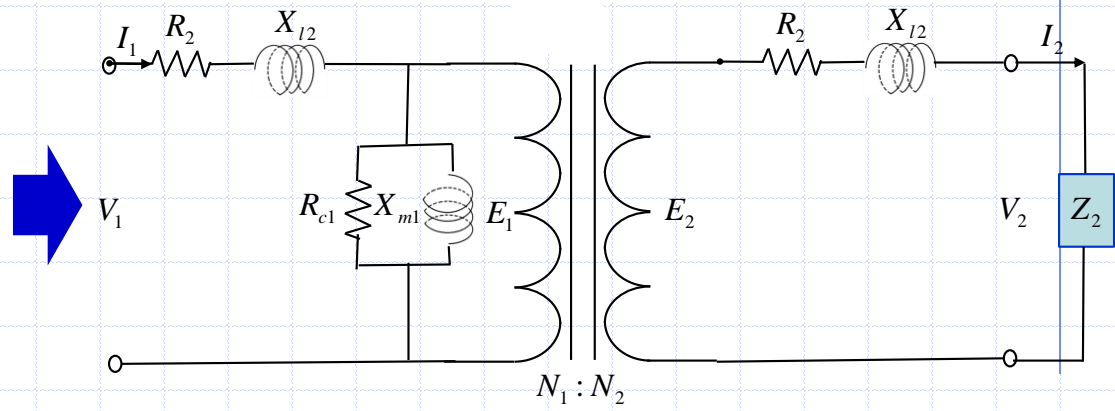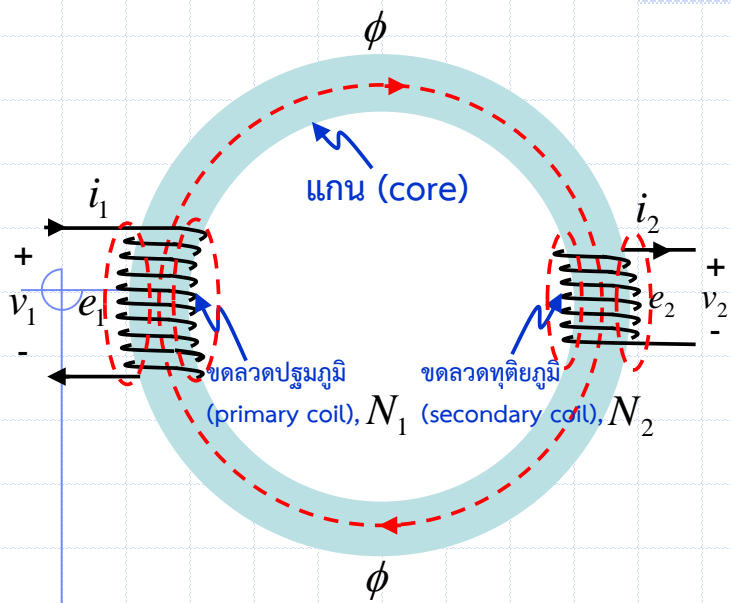

รูปร่างสมมูลของหม้อแปลงในทางปฏิบัติ

$R_1 R_2$: ความต้านทานในเส้นลวด

$X_{l1} X_{l2}$: ค่า Reactance ของขดลวดแต่ละชุด

R_{c1} : ความต้านทานที่สูญเสียในเหล็ก

(Iron loss คือ Eddy Current Loss และ Hysteresis Loss)

X_{m1} : Mutual reactance คือค่า reactance ที่เกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกันในแกนเหล็ก

การคำนวณประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า

$$\text{ประสิทธิภาพ} = \frac{\text{กำลังไฟฟ้าใช้งาน}}{\text{กำลังไฟฟ้าใช้งาน} + \text{กำลังสูญเสียในแกนเหล็ก} + \text{กำลังสูญเสียจากโหลด}}$$

โดยทั่วไปจะดีที่สุด เมื่อใช้งานที่โหลด **60-80%** ของพิกัดใช้งาน (kVA)
ถ้าหากใช้งานที่โหลดสูงหรือต่ำกว่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพลดต่ำลง

นอกจากนี้ ควรพยายามควบคุมให้โหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสสมดุลกัน
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันลง มีแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ 120 V และแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ 60 V ถ้าขดลวดปฐมภูมิมีจำนวนรอบ 800 รอบ และมีกระแสด้านทุติยภูมิ 12 A จงคำนวณหาค่าต่อไปนี้

ก) จำนวนรอบของทุติยภูมิ ข) กระแสด้านปฐมภูมิ ค) อัตราส่วนของหม้อแปลง

วิธีทำ

$$\text{ก) } \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$N_2 = \frac{N_1 \times V_2}{V_1} = \frac{800 \times 60}{120}$$

$$N_2 = 400 \quad \text{รอบ}$$

$$\text{ค) } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$a = \frac{800}{400} = \frac{120}{60} = \frac{12}{6}$$

$$a = 2$$

$$\text{ข) } \frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$I_1 = \frac{I_2 \times V_2}{V_1} = \frac{12 \times 60}{120}$$

$$I_1 = 6A$$

ตัวอย่างที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวขนาดพิกัด 200-kVA, 6600-V/ 400-V, 50 Hz
 ขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบ 80 รอบ จงคำนวณหาค่าต่อไปนี้

- ก) กระแสเมื่อหม้อแปลงจ่ายโหลดเต็มพิกัดทั้งทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
- ข) จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ
- ค) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนหม้อแปลง

วิธีทำ

- ก) กระแสเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดด้านปฐมภูมิ

$$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{200 \text{ kVA}}{6600 \text{ V}}$$

$$I_1 = 30.3 \text{ A}$$

- กระแสเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดด้านทุติยภูมิ

$$I_2 = \frac{S}{V_2} = \frac{200 \text{ kVA}}{400 \text{ V}}$$

$$I_2 = 500 \text{ A}$$

- ข) จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$N_1 = \frac{N_2 \times V_1}{V_2} = \frac{80 \times 6600}{400}$$

$$N_1 = 1320 \text{ รอบ}$$

- ค) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนหม้อแปลง

$$e_1 = 4.44 f N_1 \phi_m$$

แทนค่า $6600 = 4.44 \times 50 \times 1320 \times \phi_m$

$$\phi_m = \frac{6600}{4.44 \times 50 \times 1320}$$

$$\phi_m = 0.0225 \text{ Wb}$$

ตัวอย่างที่ 4 หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวขนาดพิกัด 25 kVA ตัวหนึ่ง ขดลวดปฐมภูมิ และขดลวดทุติยภูมิมีจำนวนรอบ 500 รอบ และ 50 รอบ ตามลำดับ ถ้าขดลวดปฐมภูมิ ต่อกับแหล่งจ่ายแรงดัน 3000 V, 50 Hz จงคำนวณหาค่าต่อไปนี้

- ก) อัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง
- ข) กระแสทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิเมื่อหม้อแปลงจ่ายโหลดเต็มพิกัด
- ค) แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ
- ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนหม้อแปลง

วิธีทำ

- ก.) อัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{500}{50} = 10$$

$$a = 10$$

- ข.) กระแสทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิเมื่อหม้อแปลงจ่ายโหลดเต็มพิกัด

$$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{25 \text{ kVA}}{3000 \text{ V}}$$

$$I_1 = 8.33 \text{ A}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50}$$

$$I_2 = \frac{500}{50} \times 8.33 \text{ A} = 83.3 \text{ A}$$

ค) แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{50}{500}$$

$$V_2 = \frac{50}{500} \times 3000 \text{ V} = 300 \text{ V}$$

ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนหม้อแปลง

$$e_1 = 4.44 f N_1 \phi_m$$

แทนค่า $3000 = 4.44 \times 50 \times 500 \times \phi_m$

$$\phi_m = \frac{3000}{4.44 \times 50 \times 500}$$

$$\phi_m = 27 \text{ mWb}$$

วิธีประหยัดพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้าทำอย่างไร ?

แนวทางในการประหยัดพลังงาน	มาตรการที่ดำเนินการ
ลดการสูญเสียขณะไม่มีโหลด	<ul style="list-style-type: none">■ ปลดหม้อแปลงเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน■ ใช้หม้อแปลงให้เหมาะสม■ ปรับแรงดันให้เหมาะสม■ ใช้หม้อแปลงประสิทธิภาพสูง
ลดการสูญเสียเมื่อมีโหลด	<ul style="list-style-type: none">■ ลดพลังไฟฟ้าสูงสุด■ ยุบรวมหม้อแปลงที่มีโหลดน้อย■ ปรับปรุงค่า Power Factor
ลดชั่วโมงการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">■ วางแผนการทำงานให้เหมาะสม
ปรับปรุงค่า Power Factor	<ul style="list-style-type: none">■ ติดตั้งคาปาซิเตอร์■ ใช้ชิงโครนัสมอเตอร์

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

1. มาตรการเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงให้เหมาะสมกับภาระโหลดใช้งาน
2. มาตรการปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า
3. มาตรการรวมโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า
4. มาตรการปรับปรุงกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล
5. มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (power factor)
6. มาตรการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

การยุบรวมโหลดหม้อแปลง

โรงงานรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยสถานีไฟฟ้ามีขนาด 10 MVA แปลงไฟฟ้า 115 kV/22 kV จ่ายให้หม้อแปลงไฟฟ้า 22 kV/400 V จำนวน 6 ลูก (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้โรงงานทั้ง 9 อาคาร แต่พบว่าหม้อแปลงไฟฟ้า TR5 มีโหลดน้อยมาก เนื่องจากอาคาร 4 ถูกเปลี่ยนจากอาคารผลิตพรมเป็นอาคารเก็บวัตถุดิบ ทำให้ไม่มีเครื่องจักรที่ใช้พลังงานสูงในอาคาร 4 (ใช้ ≈ 2 kW) และโหลดของอาคาร 3 สูงสุด ≈ 80 kW

ดังนั้น จึงปรับโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า TR2 ที่จ่ายโหลด 32% ให้สามารถรับโหลดเพิ่มจากอาคาร 3 และอาคาร 4 จากนั้นปลดหม้อแปลงไฟฟ้า TR5 ออกจากระบบ และติดตั้งสายเมนไฟฟ้าใหม่โดยให้อาคาร 3 และอาคาร 4 รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง TR2 แทน

การลงทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 50,000 บาท

ผลการปรับปรุง: ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 24,140 บาทต่อปี

ระยะเวลาคืนทุน: 2.07 ปี

บริษัท คาร์เพทอินเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม สิ่งทอ

การยุบรวมโหลดหม้อแปลง (ต่อ)



หม้อแปลง TR1, TR2, TR6 แปลงไฟฟ้า 22 kV เป็น 400 V จ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร 1, 5, 6, 7, 8, 9



หม้อแปลง TR5 แปลงไฟฟ้า 22 kV เป็น 400 V จ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร 3, 4

บริษัท คาร์เพทอินเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม สิ่งทอ

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คู่มือการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

ปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิ (ด้านแรงต่ำ) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

โรงงานมีหม้อแปลงขนาด 1500 kVA เพื่อปรับแรงดัน 22 kV เป็น 380 V จ่ายให้กับโหลด จากการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตู้ MDB1 วัดได้ 405 V และจุดใช้งานไกลที่สุดจากหม้อแปลงวัดได้ 396 V ซึ่งจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากเกินไป ทำให้การสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าสูง และยังทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพลดลง **ดังนั้น** โรงงานจึงปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิ (Tap) โดยพิจารณาจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าของโหลดที่ไกลที่สุด นั่นคือ ปรับระดับลง 1 Tap ($\approx 2.5\%$ ของพิกัด)

การลงทุน: ค่าใช้จ่ายการปรับ Tap หม้อแปลง 1 Tap
ประมาณ 3,000 บาท

ผลการปรับปรุง: พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงประมาณ
1,260 kWh/ปี (400 บาทต่อปี)

ระยะเวลาคืนทุน: 0.74 ปี



หม้อแปลงที่ปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิ

บริษัท อินเตอร์โพรไฟล์ จำกัด อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คู่มือการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

แบบฝึกหัด

1. โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
2. แกนของหม้อแปลงไฟฟ้ามีกี่ชนิดอะไรบ้าง
3. แรงดันทางด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงเกิดได้อย่างไร
4. หม้อแปลงชนิดหนึ่งแรงดันจ่ายทางด้านปฐมภูมิ 140 V และจ่ายออกทางด้านทุติยภูมิ 80 V กระแสด้านปฐมภูมิ 8 A และจำนวนรอบด้านทุติยภูมิ 800 รอบ จงหาค่าต่อไปนี้
 - ก. จำนวนรอบทางด้านปฐมภูมิ
 - ข. กระแสด้านทุติยภูมิ
 - ค. อัตราส่วนของหม้อแปลง
5. หม้อแปลงเฟสเดียวขนาดพิกัดแรงดัน 200 KVA, 2200/220 V, 50 Hz ตัวหนึ่งขดลวดปฐมภูมิ 200 รอบ จงคำนวณหา
 - ก. จงหาพิกัดกระแสสูงสุดของหม้อแปลงทั้งทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
 - ข. จำนวนรอบทุติยภูมิ
 - ค. ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในหม้อแปลง
6. หม้อแปลงเฟสเดียวขนาดพิกัดแรงดัน 25 kVA ตัวหนึ่งขดลวดปฐมภูมิ 500 รอบ ขดลวดทุติยภูมิ 40 รอบ ทางด้านขดลวดปฐมภูมิต่อกับแรงดัน 300 V 50 Hz จงคำนวณหา
 - ก. จงหาพิกัดกระแสสูงสุดของหม้อแปลงทั้งทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
 - ข. แรงดันทุติยภูมิ
 - ค. ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในหม้อแปลง

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

1. ผศ.วิชัย ประเสริฐเจริญสุข เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คู่มือการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
3. รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร เอกสารประกอบการบรรยาย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน คู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พิมพ์ครั้งที่ 6, หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันธ์, ขอนแก่น, 2558
6. <https://www.osha.gov>
7. <https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer>
8. http://www.lamptech.ac.th/webprg/vitsawa/file_ar/a544499.pdf
9. <http://www.sut.ac.th/engineering/electrical/courses/429301/>

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ผศ.วิชัย ประเสริฐเจริญสุข

รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร,

นางสาวนฤมล วรรณวงศ์

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม